



سایپا

الزامات کیفی نقطه جوشکاری مقاومتی گروه خودروسازی سایپا

(ضمیمه شماره شانزده الزامات S-SQR)

ویرایش صفر

اسفند ۱۳۹۹

تصویب کننده	تاییدکننده	تهیه کننده
 <p>معاون کیفیت گروه محمدحسن جبلی جوان</p>	 <p>مدیر تضمین کیفیت گروه سیدمحمد تهامی</p>	 <p>اداره مهندسی کیفیت و تکوین محصول اداره سیستم های کیفیت</p>

فهرست مندرجات

۰	تیم تدوین الزامات کیفی نقطه جوشکاری مقاومتی.....	۶
۱	هدف.....	۶
۲	دامنه کاربرد.....	۶
۳	مراجع.....	۶
۴	مشخصات فرآیند نقطه جوشکاری مقاومتی.....	۶
۱-۴	مبانی.....	۶
۱-۱-۴	فرآیندهای مختلف نقطه جوشکاری.....	۷
۲-۱-۴	فرآیندهای مختلف نقطه جوشکاری.....	۸
۲-۴	تعریف اتصال.....	۹
۱-۲-۴	انواع اتصالات.....	۹
۳-۴	نواحی نقطه جوش.....	۹
۱-۳-۴	اصول کلی.....	۹
۲-۳-۴	صحه‌گذاری مشخصات محصول.....	۱۲
۴-۴	تعریف مشخصات یک نقطه جوش.....	۱۲
۱-۴-۴	استحکام مکانیکی نقاط جوش مقاومتی.....	۱۲
۲-۴-۴	موقعیت نقاط جوش مقاومتی.....	۱۲
۱-۲-۴-۴	اصول کلی.....	۱۲
۱-۱-۲-۴-۴	موقعیت نسبت به انتهای قطعات یا لبه ورق (طولی).....	۱۳
۲-۲-۴-۴	موقعیت نسبت به انتهای قطعات یا لبه ورق (طولی).....	۱۳
۳-۲-۴-۴	موقعیت نسبت به انتهای قطعات یا لبه ورق (عرضی).....	۱۳
۴-۲-۴-۴	حداقل و حداکثر فاصله بین مرکز به مرکز نقاط جوش (P_{MAX} و P_{MIN}).....	۱۳
۵-۲-۴-۴	موقعیت نسبت به لبه‌های ورق‌ها (A_{MIN}) و ابعاد همپوشانی (L_{MIN}).....	۱۴
۳-۴-۴	عیوب مرتبط با شکل نقطه جوش مقاومتی (عیوب ظاهری).....	۱۴
۱-۳-۴-۴	نقاط تأثیرگذار بر کیفیت ظاهری.....	۱۴

۱۴	تضمین کیفیت فرآیند نقطه جوشکاری مقاومتی.....	۵-۱-۱۴
۱۴	کلیات.....	۵-۱-۱۴
۱۴	مقدمه.....	۵-۱-۱-۱۴
۱۵	مشخصات محصول.....	۵-۱-۲-۱۵
۱۵	انطباق استحکام مکانیکی.....	۵-۲-۱۵
۱۵	معیارهای انطباق یک نقطه جوش.....	۵-۱-۲-۱۵
۱۶	معیارهای انطباق یک ناحیه.....	۵-۲-۲-۱۶
۱۶	معیارهای انطباق محصول.....	۵-۳-۲-۱۶
۱۷	به کارگیری روش های کنترلی.....	۵-۴-۲-۱۷
۱۷	تست مخرب.....	۵-۱-۴-۲-۱۷
۱۷	تست غیر مخرب.....	۵-۲-۴-۲-۱۷
۱۸	طرح پایش در مرحله تولید انبوه.....	۵-۳-۱۸
۱۸	تفاوت سطوح کنترل محصول.....	۵-۱-۳-۱۸
۱۸	طرح پایش ۴ سطحی.....	۵-۲-۳-۱۸
۱۸	کنترل فرآیند.....	۵-۱-۲-۳-۱۸
۱۸	بازرسی Online.....	۵-۲-۲-۳-۱۸
۱۹	کنترل محصول.....	۵-۳-۲-۳-۱۹
۲۰	آدیت فرآیند.....	۵-۴-۲-۳-۲۰
۲۰	مدیریت طرح های باز کاری.....	۵-۳-۳-۲۰
۲۰	مدیریت مشاهده مجدد نقاط جوش معیوب (تکرار عیب).....	۵-۴-۳-۲۰
۲۱	مدیریت شاخص های کیفی.....	۵-۴-۲۱
۲۱	گزارش بازرسی مستمر ایستگاه های فرآیند (کنترل های محصول و جوشکاری).....	۵-۱-۴-۲۱
۲۱	شاخص کنترل محصول (انطباق محصول / فرآیند در هر ایستگاه).....	۵-۲-۴-۲۱
۲۱	شاخص انطباق نقاط جوش "هدف".....	۵-۳-۴-۲۱
۲۱	شاخص کشف On line.....	۵-۴-۴-۲۱
۲۱	شاخص مدیریت بازکاری.....	۵-۵-۴-۲۱

۲۲	تشریح فرآیند تضمین کیفیت موقعیت نقاط جوش	۵-۵-۰
۲۲	مبانی عمومی موقعیت	۵-۵-۱
۲۲	مبانی کنترل موقعیت	۵-۵-۲
۲۳	معیارهای انطباق موقعیت	۵-۵-۳
۲۴	قوانین عکس‌العملی برای سایت‌های تولیدی	۵-۵-۴
۲۴	قوانین عکس‌العملی برای تامین‌کنندگان قطعات بدنه	۵-۵-۵
۲۵	تشریح فرآیند تضمین کیفیت ظاهر نقاط جوش	۵-۶-۱
۲۵	مبانی عمومی ظاهر	۵-۶-۱
۲۵	تعریف انطباق ظاهری نقاط جوش	۵-۶-۲
۲۶	پذیرش در فاز صنعتی سازی	۵-۶-۳
۲۶	طرح پایش تولید انبوه	۵-۶-۴
۲۶	مشخصات نقطه جوش‌های بهبودیافته در فاز طراحی	۵-۶-۵
۲۶	قوانین عکس‌العملی برای ظاهر نقاط جوش در سایت‌های تولیدی	۵-۶-۶
۲۶	قوانین عکس‌العملی برای ظاهر نقاط جوش در تامین‌کنندگان قطعات بدنه	۵-۶-۷
۲۷	آموزش	۵-۷-۱
۲۷	مدارک مرتبط	۶-۱
۲۷	عنوان	۶-۱
۲۷	اصطلاحات و تعاریف	۷-۱
۲۹	پیوست‌ها	۸-۱
۲۹	پیوست ۱- قابلیت جوشکاری مجموعه‌های ۳ رقی با ۲ اتصال	۸-۱-۱
۳۵	پیوست ۲- جدول استاندارد نواحی ایمنی / مقرراتی بدنه	۸-۲-۱
۳۶	پیوست ۳- پارامترهای مکانیکی و ابعادی	۸-۳-۱
۴۰	پیوست ۴- حداقل فاصله بین نقاط جوش (مرکز به مرکز) P_{MIN}	۸-۴-۱
۴۲	پیوست ۵- ابعاد همپوشانی ورق‌ها "L" - موقعیت محور نقطه جوش "A"	۸-۵-۱
۴۷	پیوست ۶- روش تجزیه و تحلیل استحکام مکانیکی نقطه جوش در تست تخریب	۸-۶-۱
۴۸	پیوست ۷- (۷-۸) تصاویری از گسیختگی در سطح مقطع بدون قطر دگمه جوش	۸-۷-۱

- ۴۹ پیوست ۸- نمونه‌ای از کاهش تناوب تست تخریب بر اساس نتایج به دست آمده ۸-۸
- ۵۰ پیوست ۹- مدیریت مشاهده مجدد نقاط جوش معیوب (تکرار عیب) ۸-۹
- ۵۱ پیوست ۱۰- اقدامات عکس‌عملی در خصوص بازرسی مستمر فرآیند تولید ۸-۱۰

۰- تیم تدوین الزامات کیفی نقطه جوشکاری مقاومتی

نام و نام خانوادگی	نقش در تیم	شرکت	ویرایش صفر
سید محمد تهامی	رئیس کمیته تدوین	شرکت سایپا	✓
محمدجواد حق نظر	عضو و دبیر کمیته تدوین	شرکت سایپا	✓
احسان ارباب تفتی	عضو کمیته تدوین	شرکت سایپا	✓
نسیم مصلحی	عضو کمیته تدوین	شرکت سایپا	✓

۱- هدف

هدف از تدوین این سند تعریف قوانین مجموعه‌سازی قطعات ساخته‌شده با ورق‌های فولادی با نقطه جوشکاری مقاومتی و معیارهای تضمین کیفیت اتصالات مرتبط است. محصولی با این سطح از مشخصات، حداقل کیفیت مجاز را برآورده می‌سازد.

۲- دامنه کاربرد

این مستند در حوزه مجموعه‌سازی قطعات و بدنه خودرو شاهین و سایر محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا (همزمان با خودروی شاهین یا بعد از آن)، ساخته شده با ورق‌های فولادی با ضخامت ۰.۵ میلی‌متر تا ۵ میلی‌متر با یا بدون پوشش و حداکثر تا ۳ لایه در کلیه تامین‌کنندگان قطعات و مجموعه‌های بدنه و سایت‌های تولیدی گروه خودروسازی سایپا قابلیت کاربرد دارد.

تبصره: علاوه بر دامنه کاربرد، سایر خودروها و قطعات سایر محصولات در صورت درخواست معاونت کیفیت گروه شرکت سایپا مشمول این الزام قرار خواهند گرفت.

۳- مراجع

- استاندارد C-01-50-912/ - نقطه جوشکاری مقاومتی شرکت رنو (در حوزه تحقق محصولات جدید)
- استاندارد E-32-00-017/ - کیفیت نقطه جوشکاری مقاومتی شرکت رنو

۴- مشخصات فرآیند نقطه جوشکاری مقاومتی

۴-۱- مبانی

نقطه جوشکاری شامل ساخت یک مجموعه دارای همپوشانی با یک یا دو اتصال با اعمال یک یا چند نقطه جوش است.




نقطه جوش یک حوضچه کوچک از فلز مذاب است که به شکل یک دیسک جامد موجب اتصال بین قطعات دارای همپوشانی می‌شود.

دستگاه نقطه جوشکاری که برای ایجاد چندین نقطه جوش همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرد "ماشین جوشکاری چند نقطه‌ای" نامیده می‌شود.

دستگاه نقطه جوشکاری ممکن است ثابت و یا سیار باشد. نوع سیار به دلیل شکل خاصش، Gun نقطه جوشکاری نامیده می‌شود.


اتصالاتی که از این روش ایجاد می‌شوند ممکن است از دو یا سه ورق تشکیل شده باشد. ضخامت این ورق‌ها می‌تواند متنوع باشد.

۴-۱-۱- فرآیندهای مختلف نقطه جوشکاری

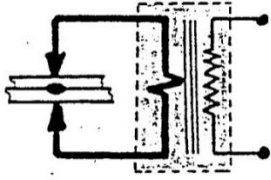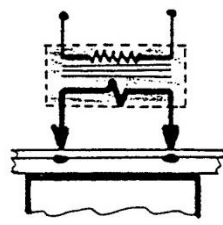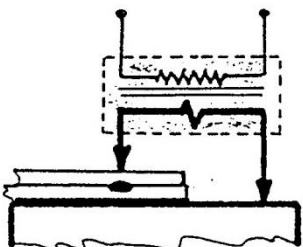جدول ۱: فرآیندهای مختلف نقطه جوشکاری		
توضیحات	تجهیزات	فرآیندها
<ul style="list-style-type: none"> • یک تک نقطه در هر سیکل • ابزار می‌بایست به طرف دیگر اتصال تماس داشته باشد. • امکان جوشکاری اتصالات ۲ و ۳ ورقی • کیفیت مطلوب نقطه جوش • توصیه می‌شود. 	<ul style="list-style-type: none"> • گان دستی • چند نقطه • گان ربات 	<p>نقطه جوشکاری مستقیم (تکی)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • دو نقطه در هر سیکل • ابزار تنها به یک طرف اتصال تماس دارد. • اثری از دگمه جوش در قسمت زیر وجود ندارد. • تنها جوشکاری اتصالات ۲ ورقی ممکن است. • کیفیت نقاط جوش محدود است. • لزوم کاربرد تمهیدات ویژه 	<ul style="list-style-type: none"> • چند نقطه 	<p>نقطه جوشکاری سریالی (دوبل)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • یک تک نقطه در هر سیکل • ابزار تنها به یک طرف اتصال تماس دارد • اثری از دگمه جوش در قسمت زیر وجود ندارد • تنها جوشکاری اتصالات ۲ ورقی ممکن است • کیفیت نقاط جوش محدود است • لزوم کاربرد تمهیدات ویژه 	<ul style="list-style-type: none"> • چند نقطه 	<p>نقطه جوشکاری غیرمستقیم</p> 

جدول ۱: فرآیندهای مختلف نقطه جوشکاری		
توضیحات	تجهیزات	فرآیندها
<ul style="list-style-type: none"> • دو نقطه در هر سیکل • ابزار می‌بایست به صورت کاملاً قرینه به دو طرف اتصال تماس داشته باشد • کیفیت جوش تنها به مرکز قطعات بزرگ محدود می‌شود • لزوم کاربرد تمهیدات ویژه 	<ul style="list-style-type: none"> • چند نقطه 	<p>جوشکاری "فشار - کشش"</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • امکان ایجاد چندین نقطه در هر سیکل • جوشکاری قطعات کوچک (کلمپ، مهره، پیچ و ...) • نیازمند ماشین‌آلات پر قدرت 	<ul style="list-style-type: none"> • پرس جوش 	<p>جوشکاری با فشار دیسک</p> 

۲-۱-۴- فرآیندهای مختلف نقطه جوشکاری

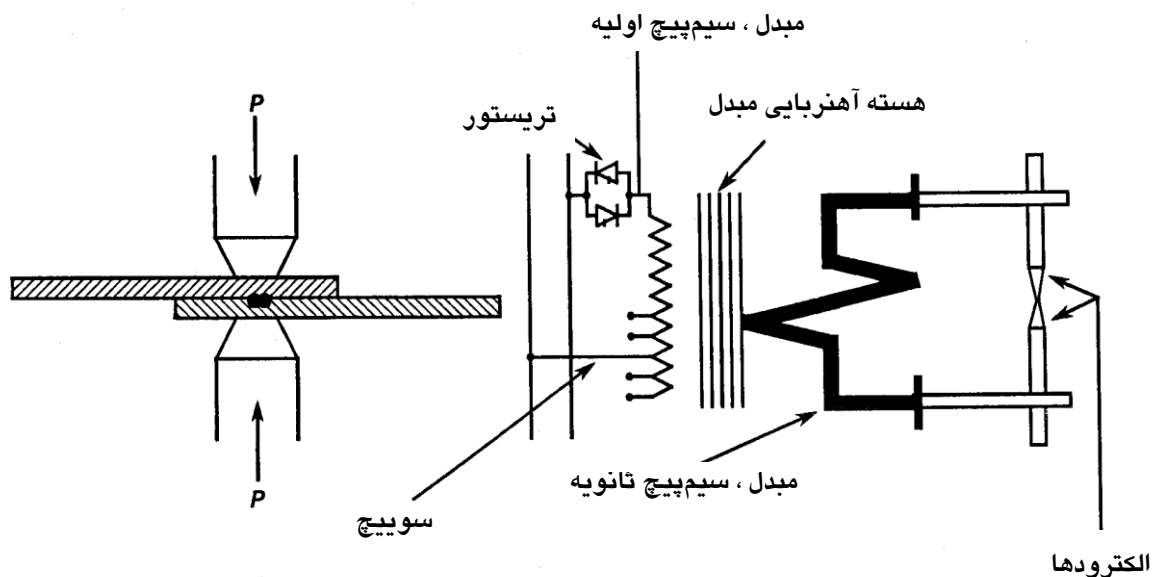

تصویر ۱: شماتیک فرآیند نقطه جوشکاری



در حین نقطه جوشکاری، قطعات بر روی هم قرار گرفته و جوشکاری به یک یا چند نقطه محدود شده است. الکترودها به منظور متمرکز نمودن نیرو و جریان جوشکاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی که نیروی کلمپینگ به میزان لازم به الکترودها وارد شود، جریان الکتریکی جاری می‌شود و به واسطه عبور جریان از ورق‌ها ناحیه‌ای تقریباً به اندازه سطح فعال الکترودها گرم می‌شود. گرمایش

عمدتاً در سطوح تماس ورق متمرکز می‌گردد. اثری مرکب از نیرو و حرارت باعث ایجاد یک اتصال جوشی بین ورق‌ها می‌گردد.

نقطه جوشکاری ممکن است در ورق‌های فولادی با یا بدون پوشش (گالوانیزه یا الکترو گالوانیزه) استفاده شود. این ورق‌ها ممکن است از فولاد با استحکام تسلیم متوسط یا بالا ساخته شده باشند. شرایط جوشکاری متفاوت است اگرچه به نوع ماده مورداستفاده و پوشش‌دار بودن یا نبودن ورق‌ها وابسته است.

۲-۴- تعریف اتصال

۱-۲-۴- انواع اتصالات

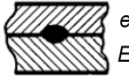جدول ۲: انواع اتصالات مجاز		
معیار پذیرش	انواع اتصالات	
$\frac{\text{Max Thickness } E}{\text{Min Thickness } e} \leq 3$		۲ ضخامت ۱ اتصال
اتصالات مجاز در پیوست ۱ منعکس گردیده است		۳ ضخامت ۲ اتصال
مجاز نیست		۴ ضخامت و بالاتر

در پیوست ۱ قابلیت جوشکاری اتصالات با توجه به نوع ورق مشخص شده است.


۳-۴- نواحی نقطه جوش

۱-۳-۴- اصول کلی

خودرو به پنج ناحیه استاندارد کلان که نمایانگر فیزیک بدنه هستند، تجزیه می‌شود.

این پنج ناحیه کلان (Macro Zones) عبارتند از:

- Front Body
- Center Body
- Rear Body
- Upper Body
- Opening Panels

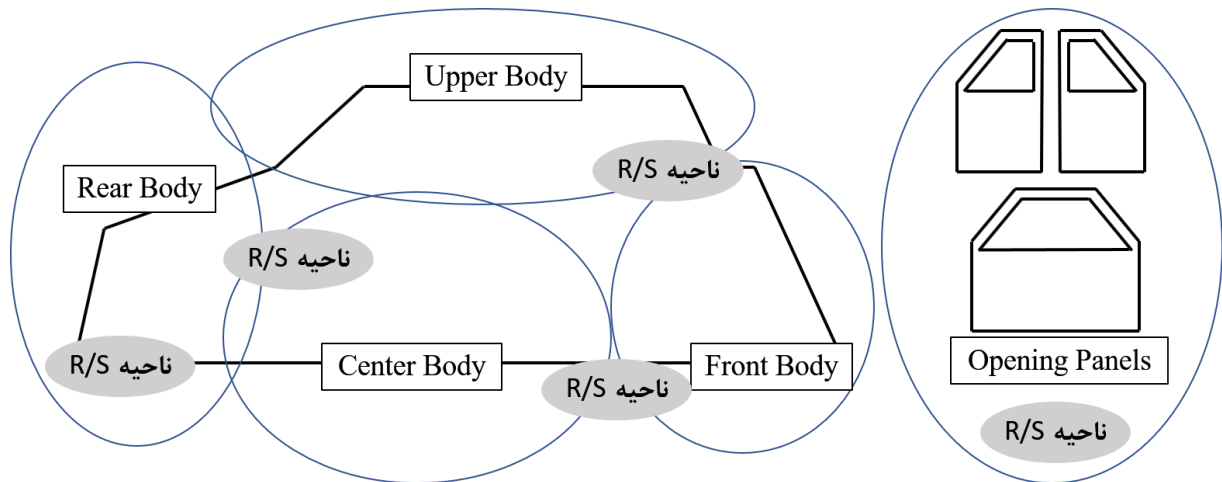

تصویر ۲: شماتیک تقسیم‌بندی Macro Zones

هر ناحیه کلان خود به دو نوع منطقه تقسیم می‌شود :

- **نواحی ایمنی / مقرراتی (R/S) :** این نواحی، گروهی از نقاط جوش با عملکرد یکسان را شامل می‌شوند. (عملکرد از دید مشتری) مانند دوام، مقاومت در برابر تصادف یا نیروی‌های استاتیک.
- **نواحی غیر ایمنی / مقرراتی :** این نواحی، گروهی از نقاط جوش فاقد مشخصه ایمنی / مقرراتی را شامل می‌شوند. این نواحی دارای یک یا چند عملکرد ویژه نیستند بلکه الزامات عمومی بدنه را تامین می‌کنند.

اگر تعداد نقاط جوش روی یک قطعه کم باشد مانند تقویتی‌های مختلف، براکت‌ها، اتصالات و غیره، ممکن است راه‌حلهایی مانند دو برابر شدن نقاط جوش، تغییر فن‌آوری (پرچ، پیچ و غیره) یا تقویت برنامه نظارت (طرح پایش) اعمال شود.

❖ **نواحی R/S :** نواحی R/S استاندارد هستند و در پیوست ۲ تعریف شده‌اند.


نمونه‌ای از الزامات مربوطه :

جدول ۳: نمونه‌ای از الزامات ایمنی / مقرراتی	
R/S ناحیه	الزامات اصلی
R	مقرراتی : ضربه، نقطه لنگر، یدک کشی، کولپینگ و غیره
S	نواحی جاذب نیروی حاصل از ضربه
S	ایمنی : نقاط تکیه‌گاه جک، تراورس های سقف، حامل دوچرخه و غیره
S	مناطق ورود نیرو (استحکام محل نصب اجزای مؤثر بر ایمنی): اکسل‌ها، فرمان، مدار سوخت، قوای محرکه و غیره

این مناطق از ۴ تا ۶۳ نقطه جوش مقاومتی تشکیل شده‌اند.

مناطق را می‌توان با کمتر از ۴ یا بیش از ۶۳ نقطه جوش ایجاد کرد، این امر نیازمند مذاکره طراح محصول با طراح فرآیند می‌باشد.

نمونه‌هایی از نواحی R/S:

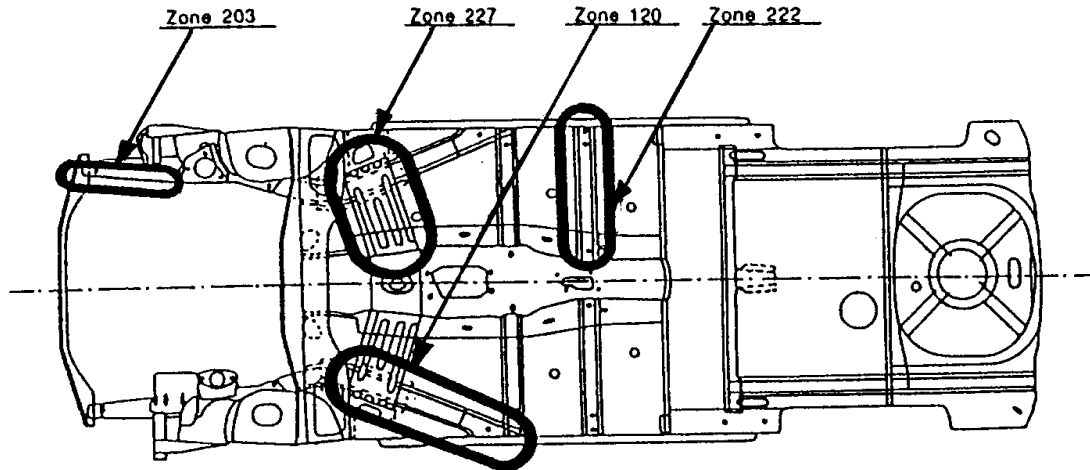

تصویر ۳: شماتیک بدنه خودرو و نمونه‌هایی از نواحی R/S

برای هر منطقه R/S، طراح محصول موارد زیر را تعریف می‌کند:

$N_{\text{Functional}}$: حداقل تعداد نقاط جوش عملکردی لازم

$N_{\text{Reliability}}$: تعداد نقاط جوش تضمین‌کننده قابلیت اطمینان

تعداد کل نقاط جوش: N_{Total} ، به طوری که $N_{\text{Total}} = N_{\text{Functional}} + N_{\text{Reliability}}$

تعداد نقاط جوش تضمین‌کننده قابلیت اطمینان در هر ناحیه بر اساس قوانین زیر تعریف می‌گردد.

$$\text{اگر } 4 \leq N_{\text{Total}} \leq 21 \text{ آنگاه } N_{\text{Reliability}} = 1$$

$$\text{اگر } 22 \leq N_{\text{Total}} \leq 42 \text{ آنگاه } N_{\text{Reliability}} = 2$$

$$\text{اگر } 43 \leq N_{\text{Total}} \leq 63 \text{ آنگاه } N_{\text{Reliability}} = 3$$

❖ نواحی غیر R/S:

در هر ناحیه کلان (Macro) فقط یک منطقه از این نوع وجود دارد. تعداد نقاط جوش مجاز در این مناطق فاقد محدودیت است. این مناطق دارای یک یا چند عملکرد خاص نیستند اما در تحقق نیازهای غیر R/S بدنه سهیم هستند.

واحد مهندس نرخ عدم انطباق فرآیند را برای نواحی غیر R/S در قالب یک NQS اعلام می‌نماید. این عدد بسته به ناحیه و چگونگی آن می‌تواند متفاوت باشد. این عدد می‌بایست با الزامات رعایت شده در طراحی فرآیند متناسب باشد.

به‌طور پیش‌فرض، NQS هر ناحیه غیر R/S موجود در ۵ ناحیه کلان (Macro) به‌طور متوسط روی ۱٪ تثبیت می‌گردد به‌طوری‌که در هر Macro Zone بین حداقل ۰.۵٪ و حداکثر ۲٪ تنظیم‌شده و نهایتاً روی بدنه کامل زیر ۱٪ باقی بماند.

۲-۳-۴ - صحه‌گذاری مشخصات محصول

- مناطق مشمول مشخصه‌های قانونی (R) یا الزامات ایمنی (S) با حداقل تعداد نقاط جوش که الزامات عملکردی را تامین می‌نماید در فاز VP صحه‌گذاری می‌شود. ($N_{\text{Functional}}$)
- سایر نواحی (غیر R/S) با تعداد کل نقاط جوش موردنیاز صحه‌گذاری می‌گردند. (N_{Total}) تحقق الزامات مدنظر در قالب تست‌های صورت گرفته در مراحل تولید آزمایشی بررسی می‌شود.

۴-۴ - تعریف مشخصات یک نقطه جوش

یک نقطه جوش بر اساس ۳ مؤلفه مقاومت، موقعیت و شکل (ظاهر) که در پاراگراف‌های زیر شرح داده شده است ارزیابی می‌گردد.

۱-۴-۴ - استحکام مکانیکی نقاط جوش مقاومتی

استحکام نقطه جوش مقاومتی به مشخصات جنس قطعات (ورق) مجموعه شده، ضخامت ورق‌های اتصال و قطر نقطه جوش بستگی دارد.

جدول موجود در پیوست ۳ مقادیر قطر نقطه جوش مقاومتی و ویژگی‌های مکانیکی مرتبط را بر اساس ضخامت مرجع (RT) اتصال مشخص می‌کند.

۲-۴-۴ - موقعیت نقاط جوش مقاومتی

نقشه‌های محصول (Cad Data)، تنها مرجع قابل استناد است.

۱-۲-۴-۴ - اصول کلی

برای اطمینان از عملکرد مناسب بدنه از نظر استقامت، تصادفات، نویز و مقاومت در برابر نیروهای استاتیکی، نقاط جوش باید با الزامات موقعیت که توسط طراح تعیین شده مطابقت داشته باشد.

برای اطمینان از این امر طی فاز صنعتی سازی، موقعیت نقاط جوش مورداندازه‌گیری قرار می‌گیرد اما در فاز تولید انبوه، این امر در حد چشمی مگر نقاط محدودی مانند لبه ورق و غیره اندازه‌گیری می‌شود. (حداقل فاصله نقاط جوش از یکدیگر در پیوست ۴ تشریح گردیده است)

موقعیت تئوریک نقاط جوش با مقادیر X و Y و Z در سیستم مختصاتی خودرو (Car Line) توسط طراح تعریف می‌گردد.

حداکثر فاصله (P_{MAX}) توصیه شده بین نقاط جوش جهت اطمینان از حصول کلیه الزامات ۶۵ میلی متر است.

۴-۲-۵- موقعیت نسبت به لبه‌های ورق‌ها (A_{MIN}) و ابعاد همپوشانی (L_{MIN})

مقادیر همپوشانی (L_{MIN}) و موقعیت محور نقطه جوش (A_{MIN}) در پیوست ۵ ارائه شده است (اصول طراحی فلنچ)

۴-۳-۴- عیوب مرتبط با شکل نقطه جوش مقاومتی (عیوب ظاهری)

نقص شکل (به عنوان مثال نقطه جوش فرو رفته یا تغییر شکل یافته) می‌تواند بر یکپارچگی مکانیکی ناحیه جوش تأثیر بگذارد همچنین به‌طور خاص دوام می‌تواند به‌واسطه عدم انطباق هندسی کاهش یابد. چنین نقص‌هایی ممکن است به‌واسطه یک فرآیند کالیبراسیون ضعیف یا یک ایراد دیگر (فرآیند/محصول) به وجود آید. اقدامات اصلاحی عمدتاً به فرآیند محدود می‌شود و با اقدام انجام شده تا حد امکان این عیوب کاهش می‌یابد. از آنجاکه پیش‌بینی چنین ایراداتی در مرحله طراحی دشوار است، مشخصه‌های خاصی در این خصوص ارائه نمی‌شود.

۴-۳-۱- نقاط تأثیرگذار بر کیفیت ظاهری

منظور نقاط جوشی است که به‌واسطه موقعیت آن‌ها بر روی سطح خودرو توسط مشتری قابل مشاهده است به‌عنوان مثال هنگامی که درب‌های جانبی یا درب صندوق عقب باز است. تورفتگی با عمق کمتر یا برابر با ۰.۱ میلی‌متر قابل پذیرش خواهد بود. در همه موارد، نقاط جوش باید بدون پلیسه، شراره یا پاشش باشد و قوانین موقعیت در خصوص آن‌ها به‌خوبی رعایت گردد.

۵- تضمین کیفیت فرآیند نقطه جوشکاری مقاومتی

۱-۵- کلیات

۱-۱-۵- مقدمه

تمرکز اصلی در این مستند، عیوب جوشی فاقد توزیع استاندارد (آماری) است. به این معنا که پس از اجرای دقیق فاز توانمندی فرآیند و جاری‌سازی طرح پایش، عیوب تصادفی بروز نخواهد کرد. فرآیند از نوع دو جمله‌ای است یعنی خوب یا بد. یک نظرسنجی مستمر برای کشف حوادث جوش جاری گردیده است. طرح پایش تناوب ارزیابی را بر نمونه‌برداری مقدم می‌داند. به این معنا که میانگین به‌دست آمده از وضعیت انطباق یک نقطه جوش می‌بایست برابر با میانگین به‌دست آمده در کل مجموعه نقاط جوش باشد. در این راستا نقاط جوش "هدف" معرفی می‌شوند.

تعریف نقاط جوش "هدف":

نقاط جوش "هدف" نقاط جوشی هستند که در حین انجام نظرسنجی تحت بازرسی قرار می‌گیرند. آنها توسط کارشناسان فرآیند جوش از بین مجموعه نقاط جوش ایمنی (S) انتخاب می‌شوند. این لیست همچنین برخی از نقاط جوش اضافی (نقاط جوش فرآیند) به انتخاب کارشناسان جوش و مسئول تدوین طرح پایش را می‌تواند در خود جای دهد. نقاط جوش تحت بازرسی مشخص شده و در FOP مربوطه ثبت خواهد شد.

به لطف تناوب ارزیابی‌ها، پایش انطباق این نقاط جوش، باعث شناسایی عیوب تصادفی و اطمینان از انطباق محصول خواهد شد.

تعریف معیارهای پذیرش و همچنین روش‌های بازرسی انطباق نقاط جوش در این مستند آمده است. لازم به ذکر است نکات مذکور تنها در خصوص اتصالات جوشکاری شده با روش نقطه جوشکاری مقاومتی قابلیت استناد دارد.

۲-۱-۵- مشخصات محصول

مشخصات واقعی محصول حداقل سطح کیفیت مجاز در فرآیند تولید را توضیح می‌دهد. کیفیت نقاط جوش مقاومتی بر اساس ۳ معیار زیر ارزیابی می‌شود:

- استحکام مکانیکی
- موقعیت
- ظاهر

معیارهای استحکام مکانیکی و موقعیت نقاط جوش برای تضمین عملکرد بدنه در دوام، در برابر ضربه، در صوت و مقاومت در برابر نیروهای استاتیکی که توسط طراح مشخص شده ضروری است. هدف از معیارهای ظاهری نقاط جوش عبارت‌اند از:

- اطمینان از سطح جهانی کیفیت ظاهری یک وسیله نقلیه
- جلوگیری از ریسک جراحت اپراتورهای تولید و مشتریان
- به حداقل رساندن ریسک خوردگی (آسیب درزهای اتصال و غیره)
-

۲-۵- انطباق استحکام مکانیکی**۲-۵-۱- معیارهای انطباق یک نقطه جوش**

موارد عدم انطباق در استحکام مکانیکی یک نقطه جوش

- نقطه جوش وجود ندارد.
- نقطه جوش ایجاد شده مشخصات اتصال را در بر ندارد.

نمونه‌ای از اتصال سه ورقی :




- نقطه جوش ظاهراً وجود دارد اما اتصال ایجاد نشده است.
- ظاهر هسته نوب‌شده وجود دارد اما در تست کشش، گراف به دست آمده کاملاً صاف خواهد بود.
- نقطه جوش دارای هسته نوب‌شده‌ای با قطر نامناسب است. اندازه‌گیری فقط در حالت مخرب (مراجعه به پیوست ۳)
- نقطه جوش سوراخ است.



۲-۲-۵- معیارهای انطباق یک ناحیه

- دارای ۲ نقطه جوش نامنطبق مجاور یا متوالی باشد.

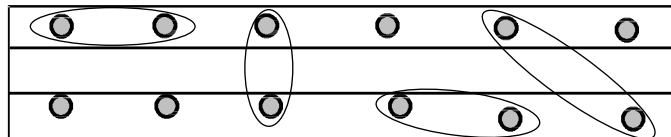

- تعداد نقاط جوش منطبق آن ناحیه کمتر از حداقل تعداد نقطه جوش عملکردی ($N_{\text{Functional}}$) باشد.

۳-۲-۵- معیارهای انطباق محصول

یک محصول منطبق است اگر کل نواحی سازنده محصول منطبق باشد.

به این منظور :

- پایش انطباق محصول (تناسب درصد نقاط جوش معیوب با اهداف کیفی)
- اجرای بازرسی‌های مستمر و پایش نقاط جوش "هدف"
- اجرا و پیگیری آدیت‌های فرآیند به منظور اثبات عملکرد مناسب سایت تولیدی (Plant)

۵-۲-۴- به کارگیری روش‌های کنترلی

۵-۲-۴-۱- تست مخرب

قضاوت در خصوص استحکام مکانیکی نقاط جوش به واسطه مشاهده ناگت ذوب‌شده/ماده پرچ‌شده و مقایسه نمونه‌ها به صورت چشمی صورت می‌گیرد. این نوع مشاهده امکان تصمیم‌گیری در مورد انطباق با معیارهای استحکام مکانیکی را فراهم می‌کند. در صورت وجود تردید، می‌توان از یک ابزار مناسب استفاده کرد مانند گیج کنترلی، خط کش، پانل نمونه و غیره

- **قلم چکش :**

این روش شامل فشار دادن قلم بین ورق‌ها، نزدیک به یک نقطه یا حفاصل بین دو نقطه است تا زمانی که یک نقطه جوش باز شود.

- **دستگاه تخریب (Life Jaws) :**

این روش شامل وارد کردن فک‌ها (انبرک‌ها) بین ورق‌ها، نزدیک به یک نقطه یا حفاصل بین دو نقطه و سپس باز کردن فک‌ها است تا زمانی که یک نقطه جوش باز شود یا سطح مقطع پاره شود.

- **ماکرو گرافی :**

این روش شامل برش نقطه جوش از مرکز به منظور اندازه‌گیری ناگت ذوب‌شده پس از اچ کردن مقطع برای آشکارسازی منطقه ذوب است.

۵-۲-۴-۲- تست غیر مخرب

توجه : در روش غیر مخرب، قطر ناگت اندازه‌گیری نمی‌شود. این امر در فاز توانمندی اتفاق می‌افتد. در چرخه عمر محصول، استحکام می‌بایست پایش شود. طرح پایش فرآیند می‌بایست به روزرسانی و پیگیری پارامترها را تضمین کند. در تست آلتراسونیک، تخمین قطر ناگت امکان‌پذیر است. قوانین به شرح زیر است:

کنترل چشمی با استفاده از تست قلم چکش خواهد بود. در مواردی که ضخامت‌ها بالا است یا دسترسی انجام تست وجود ندارد (مانند ورق‌های با الاستیسیته بالا) در صورت وجود تجهیز و اپراتورهای آموزش‌دیده، تست آلتراسونیک ضروری است.

- **قلم چکش :**

این روش تخمین استحکام مکانیکی اتصال به واسطه ورود محدود قلم بین ورق‌ها، نزدیک به یک نقطه یا حفاصل بین دو نقطه را ممکن می‌سازد. اگر نقطه نگرفته باشد اتصال قبل از ایجاد دفرمگی محسوس جدا خواهد شد. اگر نقطه یک ناگت ذوب‌شده را نشان دهد بدون شکستن

اتصال، ورق تغییر شکل دائمی خواهد یافت. پس از کنترل ورق‌ها می‌بایست به شکل اولیه برگردانده شوند.

• **آلتراسونیک:**

این کنترل شامل ارسال سیگنال مافوق صوت در نقطه جوش با کمک یک ردیاب دستی و تجزیه و تحلیل سیگنال بازگشت می‌باشد. با مقایسه امواج می‌توان وجود ناگت زوب شده، عدم وجود ناگت یا ناگت خیلی ضعیف را شناسایی نمود. در نتیجه با این روش امکان تشخیص ناگت‌های خیلی ضعیف وجود دارد اما اندازه‌گیری دقیق قطر ناگت میسر نیست. برای استفاده از این روش وجود اپراتورهای آموزش دیده و دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.

۳-۵- طرح پایش در مرحله تولید انبوه

۱-۳-۵- تفاوت سطوح کنترل محصول

قطعاتی که می‌بایست کنترل گردند بر اساس حجم تولید به‌عنوان مهم‌ترین مشخصه متفاوت هستند. پایش کلیه مشخصه‌ها می‌بایست تضمین گردد. در کنترل فرآیند نقطه جوشکاری، همان قطعات موجود در ایستگاه می‌بایست کنترل گردند.

۲-۳-۵- طرح پایش ۴ سطحی

۱-۲-۳-۵- کنترل فرآیند

مشخصه‌ها و پارامترهای کنترلی در FOP منتشر شده توسط واحد مهندسی تعیین گردیده است. تهیه یک طرح پایش مؤثر، منجر به کنترل فرآیند و جلوگیری از بروز ایرادات شدید/مهم می‌شود.

- پایش سطوح فعال الکترودها و همچنین ظاهر نقاط جوش روی محصول
- پایش کالیبراسیون نیرو و شدت جریان
- پایش پارامترهای جوشکاری با به‌کارگیری رویه‌های داخلی سایت تولیدی
- به‌کارگیری صحیح روش تأیید اولین قطعه (OK 1st Part)

۲-۲-۳-۵- بازرسی Online

تضمین کیفیت مناسب تولید بر اساس FOP منتشر شده توسط واحد مهندسی

۱-۲-۲-۳-۵- تست غیرمخرب با فرکانس نزدیک روی نقاط جوش انتخابی که اصطلاحاً نقاط جوش "هدف" نامیده می‌شوند. هدف، انطباق کامل و آگاهی از حوادث مرتبط با جوشکاری است. استفاده از تست قلم چکش به‌عنوان اولویت اول الزامی است.

۵-۳-۲-۲-۲-لیست نقاط جوش تحت کنترل در فاز تولید انبوه می‌بایست در مرحله بررسی توانمندی نهایی گردد. این لیست در خصوص تامین‌کنندگان نیز می‌بایست استخراج گردد. به صورت پیش‌فرض می‌توان تعداد نقاط جوش تحت کنترل در هر ایستگاه را روی عدد ۲ تثبیت نمود.

- برای سایت‌های دارای فرآیند اپراتوری (غیر روباتیک): به ازای هر ۲۰ قطعه، ۲ نقطه جوش کنترل می‌شود.
- برای نقاط خارج از دسترس جهت تست غیرمخرب: زیرمجموعه می‌بایست تخریب گردد.
- تناوب: تناوب کنترل‌ها بر اساس نتایج کیفی به دست آمده در یک بازه ۶ ماهه (در مقایسه با اهداف کیفی) تعیین می‌شود.
- بر اساس انطباق نتایج ارزیابی محصول، تناوب نمونه‌برداری مجموعه به مجموعه به‌روزرسانی خواهد شد.

به عنوان مثال: در صورت اجرای کامل بازرسی، تناوب نمونه‌برداری به این صورت به‌روزرسانی خواهد شد: حداقل یک نمونه در ایستگاه پایانی هر زیرمجموعه با فرض اینکه کنترل فرآیند به صورت کامل انجام می‌گیرد و بر اساس نتایج، نقطه جوش معیوب در این مجموعه یافت نمی‌شود.

۵-۳-۲-۳- کنترل محصول

۵-۳-۲-۳-۱- برای سایت‌های دارای اتوماسیون با ظرفیت ۶۰ خودرو در ساعت: به صورت روزانه تست غیر مخرب در هر ایستگاه اجرا می‌گردد. هدف، اطمینان از انطباق هر ایستگاه و متعاقباً تطابق فرآیند با اهداف کیفی است. در طرح نمونه‌برداری می‌بایست اصل تصادفی بودن نمونه و تغییر ایستگاه‌ها به صورت روزانه رعایت گردد.

۵-۳-۲-۳-۲- برای سایت‌های اپراتوری (غیر روباتیک): اجرای تست مخرب* به صورت هفتگی یا ماهیانه روی بدنه. هدف، اطمینان از انطباق هر ایستگاه و متعاقباً تطابق فرآیند با اهداف کیفی است.
* در صورت وجود تجهیزات و امکانات مرتبط در سایت تولیدی، امکان جایگزینی با روش تست غیر مخرب آلتراسونیک وجود دارد.

بکارگیری تناوب‌ها:

NQS درصد نقاط جوش نامنطبق در یک ناحیه است.

- ✓ تناوب: به‌کارگیری تناوب کنترل محصول بر اساس نتایج کیفی مشخص می‌شود.
- ✓ اگر $NQS < 0.5$ % طی ۶ ماه محقق گردد: نمونه‌برداری هفتگی انجام خواهد شد.
- ✓ اگر $NQS < 0.3$ % طی ۶ ماه محقق گردد: نمونه‌برداری ماهانه انجام خواهد شد.

کنترل محصول بدنه

این کنترل (تست مخرب) منجر به همگرایی توزیع عیوب روی بدنه مجموعه‌سازی شده می‌شود. (شواهد فنی از وضعیت اتصال و ماستیک کاری در دسترس قرار می‌گیرد) نتایج تست تخریب در فاز بررسی توانمندی می‌بایست در راستای تثبیت تست‌های غیرمخرب بکار روند. طرح نمونه‌برداری بر اساس نتایج ارائه‌شده در جلسات کمیته طرح پایش به‌روزرسانی می‌شود (مراجعه به پیوست ۶)

۴-۲-۳-۵ - آدیت فرآیند

ارزیابی جامع از اثربخشی طرح پایش و صحت‌گذاری نتایج :

- بازرسین آموزش‌دیده
- کنترل‌های فرآیند
- طرح نمونه‌برداری در حال اجرا (واقعی)
- بررسی اثربخشی اقدامات روی محصول
- تضمین اثربخشی مناسب تست آلتراسونیک

۳-۳-۵ - مدیریت طرح‌های باز کاری

هرگونه عدم انطباق و اقدامات اصلاحی انجام‌شده در فرآیند می‌بایست روی محصول قابل‌ردیابی باشد. باز کاری‌ها می‌بایست ثبت‌شده و بایگانی گردند.

- زمان و تاریخ بروز حادثه
- تعداد باز کاری‌ها
- نواحی تحت باز کاری
- روش باز کاری بکار رفته و نقاش جوش مشمول
- صحت‌گذاری واحد کیفیت

۴-۳-۵ - مدیریت مشاهده مجدد نقاط جوش معیوب (تکرار عیب)

عملیات مورد نیاز برای چنین نقاط جوشی در هر ۳ حوزه (استحکام، موقعیت و ظاهر) در پیوست ۹ تشریح گردیده است. این رویه برای کلیه سایت‌های اپراتوری/ روباتیک و تجهیزات نقطه جوشکاری مختلف (گان دستی، ربات، ماشین جوشکاری و غیره) قابلیت کاربرد دارد.

۴-۵- مدیریت شاخص‌های کیفی

۴-۵-۱- گزارش بازرسی مستمر ایستگاه‌های فرآیند (کنترل‌های محصول و جوشکاری)

در راستای پیگیری کیفی، الزامات خاص پروژه یا سایت‌های همکار یک گزارش بازرسی منتشر می‌شود.

عیوب مرتبط با موقعیت و ظاهر نقاط جوش تحت بررسی و پیگیری قرار گرفته و بایگانی می‌شود. گزارش مذکور می‌بایست به صورت شفاف، استحکام کامل محصول و یا انطباق آن با معیارهای تعیین شده (اهداف کیفی) را دربر داشته باشد. یکرویه عکس‌عملی شامل تحلیل نقاط جوش، اصلاحات، ردیابی، بایگانی، تحلیل کیفی و باز کاری محصول مطابق با پیوست ۱۰ می‌بایست انجام شود.

۴-۵-۲- شاخص کنترل محصول (انطباق محصول / فرآیند در هر ایستگاه)

شاخص استحکام نقاط جوش بر اساس داده‌های گزارش‌های کنترلی تهیه می‌شود. محدوده مجاز به صورت شفاف مشخص شده و حدود هشدار نیز می‌تواند تعیین گردد. این شاخص‌ها در سایت جاری می‌شود.

برای واحدها (ادارات): شاخص انطباق کلی نواحی، نشان‌دهنده انطباق بدنه کامل خواهد بود. عیوب مرتبط با استحکام، موقعیت (لبه ورق و شروع خط جوش) و ظاهر نقاط جوش مورد توجه قرار می‌گیرند. اهداف کیفی مرتبط با موقعیت و ظاهر نقاط جوش با لحاظ حداکثر مقدار مجاز ۱.۵٪ توسط واحد کیفیت تعیین و ابلاغ می‌گردد.

۴-۵-۳- شاخص انطباق نقاط جوش "هدف"

در مواجهه با بروز عیوب تصادفی و حوادث، سیستم مدیریتی مناسبی می‌بایست جاری گردد. نقاط جوش "هدف" می‌بایست به خوبی تحت کنترل قرار گرفته و میزان عیوب آن‌ها به سمت صفر میل کند. این امر می‌بایست ناحیه به ناحیه اجرا گردد. در صورت خرابی، گزارش‌های خلاصه و چکیده اقدامات اصلاحی برای نشان دادن اثربخشی و عملکرد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۴-۵-۴- شاخص کشف On line

اجرای کامل طرح نمونه‌برداری و میزان اجرای ناحیه به ناحیه آن. این موضوع می‌بایست ایستگاه به ایستگاه یا روی بدنه کامل اجرا گردد.

۴-۵-۵- شاخص مدیریت بازکاری

شاخص مدیریت باز کاری‌ها به وسیله واحد تولید منتشر می‌شود.

۵-۵- تشریح فرآیند تضمین کیفیت موقعیت نقاط جوش

۵-۵-۱- مبانی عمومی موقعیت

برای تضمین عملکرد مناسب بدنه در حوزه دوام، ضربه، نویز و مقاومت در برابر نیروهای استاتیکی، نقاط جوش باید با الزامات موقعیت که توسط طرح مشخص شده است مطابقت داشته باشند. این فرآیند با اندازه‌گیری موقعیت نقاط جوش در فاز صنعتی سازی و سپس در مرحله تولید انبوه تنها با نظارت چشمی تعداد معینی از معیارهای موقعیت مانند لبه ورق و غیره می‌بایست دنبال گردد.

۵-۵-۲- مبانی کنترل موقعیت

پایش موقعیت نقاط جوش شامل ارزیابی چشمی لبه ورق و شروع خط جوش می‌شود. پایش تجهیزات مجموعه‌سازی (ربات‌ها، گریپرها، پالت‌ها، راهنماها و ...) می‌بایست منجر به کشف انحرافات گردد. اصلاح مسیرهای ربات باید منوط به رویه‌های سایت تولیدی انجام‌شده و مورد قضاوت و صحت‌گذاری قرار گیرد.

کارخانه‌های دارای فرآیند جوشکاری اتوماتیک :

- دوره توانمندی می‌بایست زمان ممکن برای تنظیم ربات‌ها بر اساس محصول مرجع را نشان دهد. (متناسب با ربات‌ها)
- در پروژه، برای صحت‌گذاری این تنظیمات، موقعیت نقاط جوش در هر ناحیه می‌بایست آدیت گردد (بر اساس تفرانس محورهای نقطه‌جوش)
- آدیت 3D از ۲ نقطه‌جوش اندازه‌گیری شده
- تحلیل و صحت‌گذاری موقعیت نقاط جوش در ارزشیابی بدنه به‌صورت ناحیه به ناحیه
- در حین تولید محصول، پایش شامل صحت‌گذاری متناوب موقعیت نقاط جوش به‌صورت چشمی به‌منظور کشف انحرافات خواهد بود.
- در حین کنترل محصول، مجموعه‌ای از نقاط جوش هر ناحیه می‌بایست به‌صورت چشمی بررسی گردد.

توجه : آدیتور می‌تواند با استفاده از فایل Backup ربات، مختصات اسمی نقاط جوش را با مسیر حرکت ربات مقایسه نماید.

کارخانه‌های دارای فرآیند جوشکاری اپراتوری (غیر روباتیک) :

- نقاط جوش با موقعیت دقیق می‌بایست به واسطه مشخص نمودن نقاط جوش راهنما یا هرگونه هدایت‌گر توسط واحد مهندسی تضمین گردد.

- برای سایر نقاط جوش، آموزش اپراتورها تعداد و موقعیت نقاط جوش را تضمین خواهد نمود.
- این موضوع با کنترل چشمی و استانداردسازی مدارک در ایستگاه کاری صورت خواهد گرفت.
- به منظور اطمینان از رعایت حدود تolerانسی موقعیت حین نقطه جوشکاری دستی، سازنده می‌تواند با اعمال تعداد بیشتری نقطه جوش از گام نقطه جوشها مطمئن شود. جبران گام نقاط جوش می‌بایست به محض مشاهده توسط اپراتور روی قطعه اعمال شود. آموزش از طریق مدرسه مهارت می‌بایست این موضوع را عملی کند.
- با اجرای مداوم آدیت‌های فنی، از مهارت اپراتور اطمینان حاصل می‌گردد.


۳-۵-۵- معیارهای انطباق موقعیت

معیارهای انطباق موقعیت نقاط جوش به شرح زیر است:

- لبه ورق
- شروع خط جوش
- گام نقاط جوش
- مجموعه‌ای از عیوب موقعیت شامل موارد فوق می‌بایست به صورت چشمی ارزیابی گردد. (مراجعه به قسمت آموزش)

مثالی از معیارهای ظاهری:

تغییر شکل بیش از حد لبه یا گوشه‌ها مجاز نیست (تغییر شکل / فرم با احتمال جراحات اپراتور، عدم آببندی اتصال یا ممانعت از نشست قطعات در یک سطح مجموعه‌سازی بالاتر)

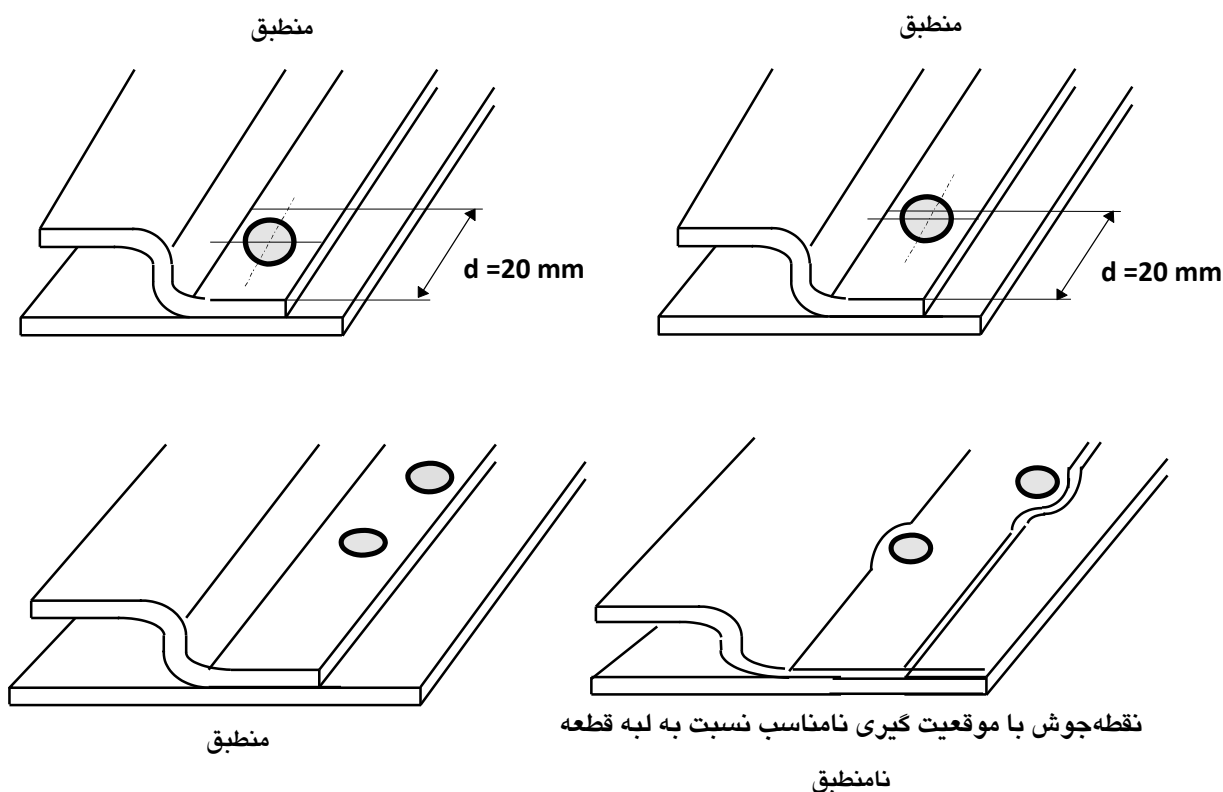

یک نقطه جوش ایمنی/مقرراتی در انتهای یک خط جوش یا انتهای قطعه می‌بایست به صورت چشمی داخل منطقه‌ای به طول ۲۰ میلی‌متر از لبه مجموعه قرار گیرد.

۴-۵-۵- قوانین عکس‌العملی برای سایت‌های تولیدی

آموزش اپراتورها یا افزایش مهارت آن‌ها می‌بایست از طریق مدرسه مهارت محیا شود تا امکان کنترل به شرح زیر برای ایشان فراهم گردد :

جدول ۴: قوانین عکس‌العملی موقعیت				
نوع نقطه جوش	عیوب موردنظر	فرآیندهای دستی	فرآیندهای اتوماتیک	اقدام واکنشی
کلیه نقاط جوش	موقعیت نامناسب : • لبه ورق • ابتدای خط جوش • موقعیت تتوریک نقطه جوش گام تتوریک مدنظر نیست	کنترل چشمی + خط کش	کنترل فایل Back up ربات + بررسی زمان و نحوه کالیبراسیون ربات	منطبق سازی کامل فرآیند آموزش و پایش اپراتورها

توجه :

- کنترل چشمی با کمک یک مستند شماتیک از موقعیت نقاط جوش می‌بایست در کنترل محصول در هر ایستگاه اضافه گردد.
- در فرآیندهای اپراتوری (غیر رباتیک)، کنترل‌های صورت گرفته، مهارت اپراتور و تنظیمات مرتبط با راهنماها را صحه‌گذاری می‌کند.

۵-۵-۵- قوانین عکس‌العملی برای تامین‌کنندگان قطعات بدنه

تامین‌کنندگان مجموعه‌های نقطه جوشکاری شده باید فرآیند پایش خود را توسط فردی که مسئولیت تهیه S-PAS را به عهده دارد، در قالب‌های زیر تشریح و صحه‌گذاری کنند :

- کنترل‌های بکار رفته روی محصول (مانند بازرسی چشمی و ...)
- کنترل‌های بکار رفته روی فرآیند (مانند صحه‌گذاری مسیر ربات و ...)
- ابزار تصمیم‌گیری مورد استفاده

تامین‌کنندگان مجموعه‌های نقطه جوشکاری شده می‌بایست از انطباق معیارهای کنترل موقعیت نقاط جوش ایمنی/مقرراتی اطمینان حاصل نمایند.






۵-۶- تشریح فرآیند تضمین کیفیت ظاهر نقاط جوش

۵-۶-۱- مبانی عمومی ظاهر

به طور کلی در تمام نقاط جوش، عیوب ظاهری به واسطه نقص تجهیزات با الکترودها روی می‌دهد. کنترل عیوب ظاهری در حین خروج قطعات در کنترل محصول و آدیت‌های دوره‌ای صورت می‌گیرد. در مورد آخر، ارزیابی کیفیت نقاط جوش منجر به کشف مشکلات الکترودها و آگاهی از تأثیر آن بر کیفیت محصول خواهد شد.

قانون اصلی: فرآیند تضمین کیفیت ظاهر نقاط جوش بر اصول ارزشیابی بدنه استوار است. این کنترل تنها نقاط جوش در معرض دید مشتری را دربرمی‌گیرد.

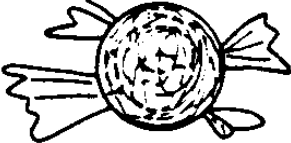۵-۶-۲- تعریف انطباق ظاهری نقاط جوش

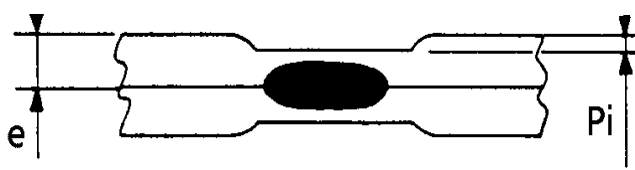جدول ۵: ایرادات ظاهری نقطه جوش	
ظاهر غیرقابل قبول برای یک نقطه جوش	
	نقطه جوش همراه با پلیسه
	نقطه جوش سوراخ
ظاهر غیرقابل قبول برای یک نقطه جوش	
	نقطه جوش دفرمه
	نقطه جوش با دندان عمیق (با عمق تورفتگی خیلی مهم) به صورت چشمی قابل ارزیابی است
	نقطه جوش ترک‌خورده

توجه: برخی از عیوب ظاهری مثل سوراخ شدن و تورفتگی باعث نقص استحکامی می‌شود.

۳-۶-۵- پذیرش در فاز صنعتی سازی

صحه‌گذاری هر یک از نواحی جهت اطمینان از توانایی ساخت محصول منطبق در فاز صنعتی سازی می‌بایست صورت گیرد. ظاهر نقاط جوش در قالب تست‌های مخرب صحه‌گذاری می‌شود.

۴-۶-۵- طرح پایش تولید انبوه

در سایت تولیدی، کنترل‌های ظاهری منجر به کشف انحرافات ساخت و تامین معیارهای ظاهری تعیین‌شده در فاز طراحی/صنعتی سازی می‌گردد. پایش مذکور در حین خروج قطعات برای کنترل محصول و در بازرسی‌های On line انجام می‌شود. (به قسمت ۱.۲.۳ مراجعه کنید) یک فرآیند عکس‌عملی در این موارد می‌بایست بکار گرفته شود.

۵-۶-۵- مشخصات نقطه جوش‌های بهبودیافته در فاز طراحی

طراح، پروژه و واحد کیفیت فهرستی از نقاط جوش در معرض دید مشتری تهیه می‌کنند (نمره دهی بر اساس روش ارزشیابی بدنه) واحد کیفیت :

- تعیین اهداف کیفی جهت عیوب ظاهری
- تعیین قوانین عکس‌عملی در خصوص تولید محصول نامنطبق

در خصوص سایت‌های اپراتوری (غیر روباتیک)، با اجرای رویه‌های کمک‌آموزشی جهت اپراتور از موقعیت نقاط جوش ظاهری اطمینان حاصل می‌شود.

۶-۶-۵- قوانین عکس‌عملی برای ظاهر نقاط جوش در سایت‌های تولیدی

جدول ۶: قوانین عکس‌عملی انطباق ظاهری				
نوع نقطه جوش	عیوب موردنظر	فرآیندهای دستی	فرآیندهای اتوماتیک	اقدام واکنشی
کلیه نقاط جوش	<ul style="list-style-type: none"> • پلیسه دار • سوراخ • دفرمه • تورفته • ترک‌خورده 	کنترل چشمی	پایش کیفیت نهایی	منطبق سازی کامل فرآیند آموزش و پایش اپراتورها

۷-۶-۵- قوانین عکس‌عملی برای ظاهر نقاط جوش در تامین‌کنندگان قطعات بدنه

تامین‌کنندگان مجموعه‌های نقطه جوشکاری شده می‌بایست فرآیند پایش خود را توسط فردی که مسئولیت تهیه S-PAS را به عهده دارد، در قالب‌های زیر تشریح و صحه‌گذاری کنند :

- کنترل‌های بکار رفته روی محصول (مانند بازرسی چشمی و ...)
- ابزار تصمیم‌گیری مورد استفاده

تامین‌کنندگان مجموعه‌های نقطه جوشکاری شده می‌بایست از انطباق معیارهای کنترل موقعیت نقاط جوش ایمنی/مقرراتی اطمینان حاصل نمایند.

۵-۷- آموزش

اپراتورهای کنترل باید سطح آموزشی کافی جهت قضاوت انطباق مشخصه‌های محصول را داشته باشند. یک اپراتور در ایستگاه کاری خود باید بتواند پس از آموزش در مدرسه مهارت، موقعیت نقاط جوش را به صورت چشمی ارزیابی کند. همچنین می‌بایست بر اساس ظاهر نقاط جوش روی قطعه قادر به پیش‌بینی وضعیت کیفیت جوشکاری باشد. مدیران موظف به ارائه آموزش برای تیم خود هستند. نموداری متشکل از نمونه‌های شاهد باید در اختیار کنترل‌کننده‌ها قرار گیرد تا بتوانند بر اساس معیارهای پذیرش نقاط جوش به ارزیابی ظاهری نقاط جوش بپردازند.

۶- مدارک مرتبط

شماره	عنوان
WQ-10-003	دستورالعمل تست غیرمخرب (NDT)
WQ-10-004	دستورالعمل تست مخرب (DT)
WQ-10-020	دستورالعمل ارزشیابی بدنه خودرو (SBE)

۷- اصطلاحات و تعاریف


لغت / اصطلاح	شرح / توصیف / تعریف
ناحیه نقطه جوش	کلیه نقطه‌جوش‌هایی که عملکرد یکسان دارند.
تورفتگی	وجود اثر الکتروود بر روی سطح قطعه.
عمق تورفتگی	عمق اثر الکتروود بر روی ورق پس از جوشکاری.
ناکت	حوضچه کوچک حاصل از نوب و سرد شدن فلز با حصول اطمینان از تداوم بین ورق‌ها.
دگمه (پرچ)	بخشی از ورق‌های باقی‌مانده بر روی یکی از قطعات پس از یک تست مخرب.

لغت / اصطلاح

شرح / توصیف / تعریف

مقاومت مکانیکی یک نقطه جوش با قطر دگمه جوش و یا قسمت بیرون زده پس از آزمون جدایی ورق (d) تعیین می‌شود. اندازه‌گیری می‌تواند بر اساس دگمه جوش صورت گیرد. اگر دگمه جوش نامتقارن است، اندازه‌گیری‌ها در جهات مختلف و به واسطه کمترین مقدار خوانده شده صورت می‌گیرد.

قطر دگمه

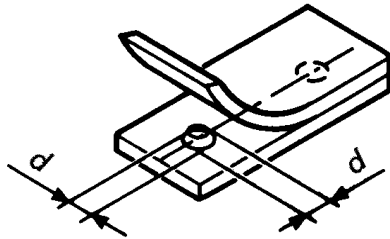


نقطه جوشی است که پس از جدایش ورق‌ها و یا هر روش دیگر، قطر دگمه جوش بزرگتر یا مساوی قطر ویژه باشد.

نقطه جوش منطبق

نقطه جوشی است که پس از جدایش ورق‌ها و یا هر روش دیگر، قطر دگمه جوش کوچکتر از قطر ویژه باشد. هر نقطه جوش از دست‌رفته (فراموش شده) به‌عنوان یک نقطه جوش معیوب در نظر گرفته می‌شود.

نقطه جوش معیوب

نقطه جوشی است که باعث تغییر شکل ورق شود مانند تصاویر زیر:

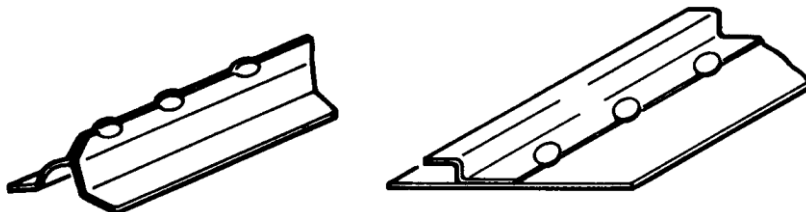

نقطه جوش با نقص موقعیت لبه

تعریف نقطه جوش با نقص موقعیت لبه

حداقل تعداد نقاط جوش عملکردی در یک ناحیه خاص، حداقل تعداد نقطه جوش صحیح که برای اطمینان از عملکرد ناحیه مذکور الزامی است.

 $N_{\text{Functional}}$

تعداد نقاط جوش مربوط به قابلیت اطمینان یک ناحیه خاص، تعداد نقاط جوش تعریف شده برای جبران خطاهای فرآیند در یک ناحیه خاص.

 $N_{\text{Reliability}}$

تعداد کل نقاط جوش در یک ناحیه خاص به‌طوری‌که

 N_{Total}

$$N_{\text{Total}} = N_{\text{Functional}} + N_{\text{Reliability}}$$

متوسط نرخ عدم انطباق حاصل تقسیم تعداد نقاط جوش معیوب در یک ناحیه بر تعداد کل نقاط جوش ناحیه مدنظر

NQS

۸- پیوستها

۸-۱- پیوست ۱- قابلیت جوشکاری مجموعه‌های ۳ ورقی با ۲ اتصال

A
X
Y

اتصال مردود

X															Y	A
از ۲.۷ تا ۳	از ۲.۵ تا ۲.۶۹	از ۲.۳ تا ۲.۴۹	از ۲.۱ تا ۲.۲۹	از ۱.۹ تا ۲.۰۹	از ۱.۷ تا ۱.۸۹	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴		
															از ۰.۴ تا ۰.۵۴	از ۰.۴ تا ۰.۵۴
															از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	
															از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
															از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
															از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	
															از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
															از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
															از ۰.۴ تا ۰.۵۴	از ۰.۶۴ تا ۰.۵۵
															از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	
															از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
															از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
															از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	
															از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
															از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
															از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
															از ۰.۴ تا ۰.۵۴	از ۰.۷۴ تا ۰.۶۵
															از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	
															از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
															از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
															از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	

X														Y	A		
از ۲ تا ۳	از ۲.۵ تا ۲.۶۹	از ۲.۳ تا ۲.۴۹	از ۲.۱ تا ۲.۲۹	از ۱.۹ تا ۲.۰۹	از ۱.۷ تا ۱.۸۹	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴			از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	از ۰.۴ تا ۰.۵۴
																از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																از ۰.۴ تا ۰.۵۴	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴
																از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	
																از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
																از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
																از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	
																از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																از ۱.۳ تا ۱.۴۹	
																از ۰.۴ تا ۰.۵۴	
																از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴
																از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
																از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
																از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	
																از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																از ۱.۳ تا ۱.۴۹	
																از ۱.۵ تا ۱.۶۹	
																از ۰.۴ تا ۰.۵۴	
																از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	از ۱.۰۹ تا ۱.۰۹
																از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
																از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
																از ۰.۸۴ تا ۰.۷۵	
																از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	

X															Y	A		
از ۲ تا ۳	از ۲.۵ تا ۲.۶۹	از ۲.۳ تا ۲.۴۹	از ۲.۱ تا ۲.۲۹	از ۱.۹ تا ۲.۰۹	از ۱.۷ تا ۱.۸۹	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴			از ۰.۴ تا ۰.۵۴	
																از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹		
																	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	
																	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	
																	از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
																	از ۰.۴ تا ۰.۵۴	
																	از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	
																	از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
																	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
																	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	
																	از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	از ۱.۱ تا ۱.۱۹
																	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	
																	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	
																	از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
																	از ۱.۹ تا ۲.۰۹	
																	از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴	
																	از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	
																	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
																	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	
																	از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	از ۱.۲ تا ۱.۲۹
																	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	
																	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	

X															Y	A	
از ۲.۷ تا ۳	از ۲.۵ تا ۲.۶۹	از ۲.۳ تا ۲.۴۹	از ۲.۱ تا ۲.۲۹	از ۱.۹ تا ۲.۰۹	از ۱.۷ تا ۱.۸۹	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴			از ۰.۴ تا ۰.۵۴
																از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
																از ۱.۹ تا ۲.۰۹	
																از ۲.۱ تا ۲.۱۹	
																از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	
																از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	
																از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۱.۳ تا ۱.۴۹
																از ۱.۵ تا ۱.۶۹	
																از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
																از ۱.۹ تا ۲.۰۹	
																از ۲.۱ تا ۲.۱۹	
																از ۲.۲ تا ۲.۲۹	
																از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																از ۱.۳ تا ۱.۴۹	
																از ۱.۵ تا ۱.۶۹	از ۱.۵ تا ۱.۶۹
																از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
																از ۱.۹ تا ۲.۰۹	
																از ۲.۱ تا ۲.۱۹	
																از ۲.۲ تا ۲.۲۹	
																از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	
																از ۱.۱ تا ۱.۱۹	
																از ۱.۲ تا ۱.۲۹	
																از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۱.۷ تا ۱.۸۹

X															Y	A	
از ۳ تا ۲.۷	از ۲.۶۹ تا ۲.۵	از ۲.۴۹ تا ۲.۳	از ۲.۲۹ تا ۲.۱	از ۲.۰۹ تا ۱.۹	از ۱.۸۹ تا ۱.۷	از ۱.۶۹ تا ۱.۵	از ۱.۴۹ تا ۱.۳	از ۱.۲۹ تا ۱.۲	از ۱.۱۹ تا ۱.۱	از ۱.۰۹ تا ۰.۹۵	از ۰.۹۴ تا ۰.۸۵	از ۰.۸۴ تا ۰.۷۵	از ۰.۷۴ تا ۰.۶۵	از ۰.۶۴ تا ۰.۵۵			از ۰.۵۴ تا ۰.۴
																از ۱.۶۹ تا ۱.۵	
																از ۱.۸۹ تا ۱.۷	
																از ۲.۰۹ تا ۱.۹	
																از ۲.۱۹ تا ۲.۱	
																از ۲.۲۹ تا ۲.۲	
																از ۱.۰۹ تا ۰.۹۵	
																از ۱.۱۹ تا ۱.۱	
																از ۱.۲۹ تا ۱.۲	
																از ۱.۴۹ تا ۱.۳	
																از ۱.۶۹ تا ۱.۵	از ۲.۰۹ تا ۱.۹
																از ۱.۸۹ تا ۱.۷	
																از ۲.۰۹ تا ۱.۹	
																از ۲.۱۹ تا ۲.۱	
																از ۲.۲۹ تا ۲.۲	
																از ۱.۱۹ تا ۱.۱	
																از ۱.۲۹ تا ۱.۲	
																از ۱.۴۹ تا ۱.۳	
																از ۱.۶۹ تا ۱.۵	
																از ۱.۸۹ تا ۱.۷	از ۲.۲۹ تا ۲.۱
																از ۲.۰۹ تا ۱.۹	
																از ۲.۱۹ تا ۲.۱	
																از ۲.۴۹ تا ۲.۳	
																از ۲.۶۹ تا ۲.۵	
																از ۳ تا ۲.۷	
																از ۱.۲۹ تا ۱.۲	
																از ۱.۴۹ تا ۱.۳	از ۲.۴۹ تا ۲.۳
																از ۱.۶۹ تا ۱.۵	

X															Y	A
از ۲ تا ۳	از ۲.۵ تا ۲.۶۹	از ۲.۳ تا ۲.۴۹	از ۲.۱ تا ۲.۲۹	از ۱.۹ تا ۲.۰۹	از ۱.۷ تا ۱.۸۹	از ۱.۵ تا ۱.۶۹	از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۱.۲ تا ۱.۲۹	از ۱.۱ تا ۱.۱۹	از ۰.۹۵ تا ۱.۰۹	از ۰.۸۵ تا ۰.۹۴	از ۰.۷۵ تا ۰.۸۴	از ۰.۶۵ تا ۰.۷۴	از ۰.۵۵ تا ۰.۶۴		
															از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
															از ۱.۹ تا ۲.۰۹	
															از ۲.۱ تا ۲.۱۹	
															از ۲.۳ تا ۲.۴۹	
															از ۲.۵ تا ۲.۶۹	
															از ۲.۷ تا ۳	
															از ۱.۳ تا ۱.۴۹	از ۲.۵ تا ۲.۶۹
															از ۱.۵ تا ۱.۶۹	
															از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
															از ۱.۹ تا ۲.۰۹	
															از ۲.۱ تا ۲.۱۹	
															از ۲.۳ تا ۲.۴۹	
															از ۲.۵ تا ۲.۶۹	از ۲.۷ تا ۳
															از ۲.۷ تا ۳	
															از ۱.۵ تا ۱.۶۹	
															از ۱.۷ تا ۱.۸۹	
															از ۱.۹ تا ۲.۰۹	
															از ۲.۱ تا ۲.۱۹	
															از ۲.۳ تا ۲.۴۹	
															از ۲.۵ تا ۲.۶۹	
															از ۲.۷ تا ۳	
															از ۲.۷ تا ۳	

۸-۲- پیوست ۲- جدول استاندارد نواحی ایمنی / مقرراتی بدنه

ایمنی	مقرراتی	الزامات	Upper Body
	✓	تصادف از طرفین	ستون وسط
	✓	تصادف از طرفین	اتصال تراورس وسط سقف با ستون وسط
	✓	تصادف از طرفین	تراورس وسط سقف
	✓	استحکام	براکت‌های نصب کمر بند جلو و عقب
✓		دوام	پایه‌های نصب Roof Rack (باربند)
✓		دوام	محل اتصال کمک‌فنرهای عقب
	✓	استحکام	براکت‌های محل نصب کفی و پشتی صندلی عقب
✓		تصادف	براکت ECU ایربگ
ایمنی	مقرراتی	الزامات	Front Body
	✓	تصادف از جلو	شراد
✓		دوام	سرشاسی و فریم تحتانی
✓		دوام	کلیه تکیه‌گاه‌ها و اتصالات سیستم قوای محرکه
	✓	استحکام	بکسل بند جلو
	✓	تصادف از جلو / دوام	آستر گلگیر جلو
	✓	تصادف از جلو	تقویت داشبورد
ایمنی	مقرراتی	الزامات	Center Body
	✓	تصادف از جلو	اتصالات کفی مرکزی به سایید
	✓	تصادف از جلو / استحکام	تراورس عرضی کفی مرکزی (زیر صندلی)
	✓	استحکام	براکت محل نصب صندلی جلو
✓		تصادف	براکت ECU ایربگ
	✓	تصادف از جلو	تقویت تراورس عرضی محور فرمان
✓		استحکام	موقعیت قرارگیری جک (جلو و عقب)
ایمنی	مقرراتی	الزامات	Rear Body
✓		استحکام	بکسل بند عقب
✓		دوام	نشیمگاه کمک‌فنر
	✓	استحکام	براکت‌های نصب کمر بند عقب
	✓	تصادف	براکت محل نصب قلاب/ لولای پشتی صندلی عقب
	✓	تصادف از عقب	مقطع جلو و عقب یال طولی
✓		دوام	محل نصب اکسل عقب
✓		دوام	محل نصب محفظه باک
ایمنی	مقرراتی	الزامات	Opening Panels
✓		تصادف از جلو	محل نصب تقویت داخل درب جلو (قسمت جلو و عقب)




۳-۸- پیوست ۳- پارامترهای مکانیکی و ابعادی

الف: تعریف ضخامت مرجع برای یک اتصال: RT (میلی‌متر)

ضخامت مرجع اتصال (RT) پارامتری است که امکان تعیین اندازه قطر اسمی (Dt) یک نقطه‌جوش را فراهم می‌آورد.

الف-۱- اتصال دو ورقی (نسبت ضخامت‌ها $3 >$)


RT (میلی‌متر) = ضخامت ورق نازکتر

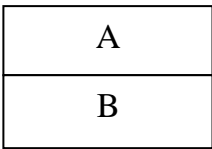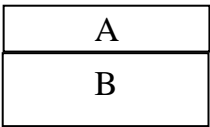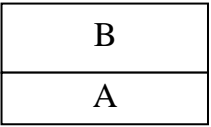RT	مثالی از اتصال	موارد قابل وقوع
RT = A	 $A = B$	ورق‌هایی با ضخامت یکسان
RT = A	 یا  $B > A$ $B/A < 3$	ورق‌هایی با ضخامت متفاوت

الف-۲- اتصالات سه ورقی

❖ حالت عمومی

ویژگی‌های دو هسته ذوب‌شده، یکی برای اتصال ورق ۱ به ۲ و دیگری برای ورق ۲ به ۳ می‌بایست تعیین گردد بنابراین دو ضخامت مرجع وجود دارد (RT1 و RT2)

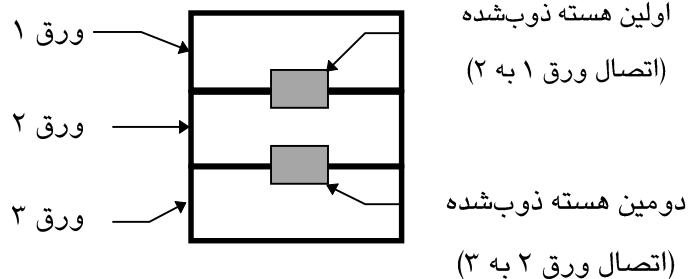

RT (میلی‌متر) = ضخامت ورق نازکتر

مثال‌هایی از مقدار RT برای انواع اتصالات سه ورقی با ضخامت‌های متفاوت. جدول زیر شامل همه موارد قابل وقوع نیست و تنها برای نشان دادن چندین مثال مطرح گردیده است.


RT	مثالی از اتصالات قابل وقوع	موارد قابل وقوع
RT1=RT2=A		ورق‌هایی با ضخامت یکسان
RT1=B RT2=C		دو ورق با ضخامت یکسان و ورق سوم با ضخامت کمتر
RT1=A RT2=C		ورق‌هایی با ضخامت متفاوت

❖ حالت خاص

زمانی که نازکترین ورق در وسط اتصال ۳ ورقی قرار می‌گیرد، در این حالت فرض بر این است که یک هسته مذاب وجود دارد.

RT (میلی‌متر) = ضخامت نازکترین ورق از میان ورق‌های بیرونی

مثال :

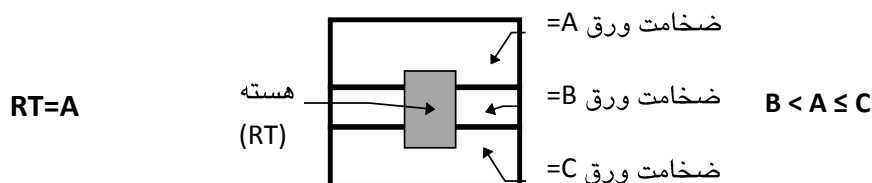

ب : مقادیر

استحکام برشی گریدهای $R_m \geq 780 \text{ MPa}$	استحکام برشی گریدهای $R_m \geq 590 \text{ MPa}$ $R_m < 780 \text{ MPa}$	استحکام برشی گریدهای $R_m \geq 370 \text{ MPa}$ $R_m < 590 \text{ MPa}$	استحکام برشی گریدهای $R_m < 370 \text{ MPa}$	استحکام کشش از مرکز کلیه گریدها	قطر نقطه جوش Dt (میلی متر)	ضخامت مرجع اتصال RT (میلی متر)
۳۲۰	۲۵۰	۱۹۰	۱۶۰	۱۶۰	۳	۰.۵۵
۳۳۰	۲۶۰	۲۱۰	۱۸۰	۱۷۰	۳	۰.۶
۳۵۰	۲۷۰	۲۲۰	۱۹۰	۱۸۰	۳	۰.۶۵
۳۶۰	۲۸۰	۲۴۰	۲۱۰	۲۰۰	۳	۰.۷
۳۷۰	۲۹۰	۲۶۰	۲۲۰	۲۱۰	۳	۰.۷۵
۶۹۰	۵۳۰	۳۷۰	۳۱۰	۳۰۰	۴	۰.۸
۷۱۰	۵۴۰	۳۹۰	۳۳۰	۳۲۰	۴	۰.۸۵
۷۳۰	۵۶۰	۴۱۰	۳۵۰	۳۴۰	۴	۰.۹
۷۵۰	۵۷۰	۴۴۰	۳۷۰	۳۶۰	۴	۰.۹۵
۷۷۰	۵۹۰	۴۶۰	۳۹۰	۳۸۰	۴	۱
۸۱۰	۶۲۰	۵۱۰	۴۳۰	۴۱۰	۴	۱.۱
۸۴۰	۶۴۰	۵۵۰	۴۷۰	۴۵۰	۴	۱.۲
۱۹۷۰	۱۵۱۰	۹۰۰	۷۶۰	۷۴۰	۶	۱.۳
۲۰۴۰	۱۵۷۰	۹۷۰	۸۲۰	۷۹۰	۶	۱.۴
۲۱۲۰	۱۶۲۰	۱۰۴۰	۸۸۰	۸۵۰	۶	۱.۵
۲۱۹۰	۱۶۸۰	۱۱۰۰	۹۴۰	۹۰۰	۶	۱.۶
۲۲۵۰	۱۷۳۰	۱۱۷۰	۱۰۰۰	۹۶۰	۶	۱.۷
۲۳۲۰	۱۷۸۰	۱۲۴۰	۱۰۶۰	۱۰۲۰	۶	۱.۸
۲۳۸۰	۱۸۳۰	۱۳۱۰	۱۱۲۰	۱۰۷۰	۶	۱.۹
۲۴۴۰	۱۸۷۰	۱۳۸۰	۱۱۸۰	۱۱۳۰	۶	۲
۳۴۵۰	۳۴۱۰	۱۹۳۰	۱۶۵۰	۱۵۸۰	۸	۲.۱
۳۵۶۰	۳۴۹۰	۲۰۲۰	۱۷۲۰	۱۶۶۰	۸	۲.۲
۳۶۶۰	۳۵۷۰	۲۱۲۰	۱۸۰۰	۱۷۳۰	۸	۲.۳
۳۷۶۰	۳۶۵۰	۲۲۱۰	۱۸۸۰	۱۸۱۰	۸	۲.۴
۳۸۶۰	۳۷۲۰	۲۳۰۰	۱۹۶۰	۱۸۸۰	۸	۲.۵
۳۹۵۰	۳۸۰۰	۲۳۹۰	۲۰۴۰	۱۹۶۰	۸	۲.۶
۵۰۵۰	۳۸۷۰	۲۴۸۰	۲۱۲۰	۲۰۴۰	۸	۲.۷
۵۱۴۰	۳۹۴۰	۲۵۸۰	۲۲۰۰	۲۱۱۰	۸	۲.۸
۵۲۳۰	۴۰۱۰	۲۶۷۰	۲۲۷۰	۲۱۹۰	۸	۲.۹


استحکام برشی گريدهای $R_m \geq 780 \text{ MPa}$	استحکام برشی گريدهای $R_m \geq 590 \text{ MPa}$ $R_m < 780 \text{ MPa}$	استحکام برشی گريدهای $R_m \geq 370 \text{ MPa}$ $R_m < 590 \text{ MPa}$	استحکام برشی گريدهای $R_m < 370 \text{ MPa}$	استحکام کشش از مرکز کلیه گريدها	قطر نقطه جوش Dt (میلی متر)	ضخامت مرجع اتصال RT (میلی متر)
۵۳۲۰	۴۰۸۰	۲۷۶۰	۲۳۵۰	۲۲۶۰	۸	۳
۶۸۵۰	۵۲۵۰	۳۲۱۰	۲۷۳۰	۲۶۳۰	۹	۳.۱
۶۹۶۰	۵۳۳۰	۳۳۱۰	۲۸۲۰	۲۷۱۰	۹	۳.۲
۷۰۶۰	۵۴۱۰	۳۴۲۰	۲۹۱۰	۲۸۰۰	۹	۳.۳
۷۱۷۰	۵۵۰۰	۳۵۲۰	۳۰۰۰	۲۸۸۰	۹	۳.۴
۷۲۷۰	۵۵۸۰	۳۶۲۰	۳۰۹۰	۲۹۷۰	۹	۳.۵
۷۳۸۰	۵۶۶۰	۳۷۳۰	۳۱۸۰	۳۰۵۰	۹	۳.۶
۷۴۸۰	۵۷۳۰	۳۸۳۰	۳۲۶۰	۳۱۴۰	۹	۳.۷
۷۵۸۰	۵۸۱۰	۳۹۳۰	۳۳۵۰	۳۲۲۰	۹	۳.۸
۷۶۸۰	۵۸۹۰	۴۰۴۰	۳۴۴۰	۳۳۱۰	۹	۳.۹
۷۷۸۰	۵۹۶۰	۴۱۴۰	۳۵۳۰	۳۳۹۰	۹	۴

❖ هرگونه انحراف از این جدول می بایست دارای موافقت نامه کتبی بین طراح، واحد مهندسی و تیم پروژه باشد.

۴-۸ پیوست ۴- حداقل فاصله بین نقاط جوش (مرکز به مرکز) P_{MIN}

الف : حداقل فاصله بین نقاط جوش، با توجه به T_{ref} تعریف می‌شود.

- هنگامی که مجموعه‌های دو ورقی جوش داده می‌شوند، T_{ref} برابر با ضخامت نازکترین ورق است.
- هنگامی که مجموعه‌های سه ورقی جوش داده می‌شوند، T_{ref} به شرح زیر تعریف می‌شود:

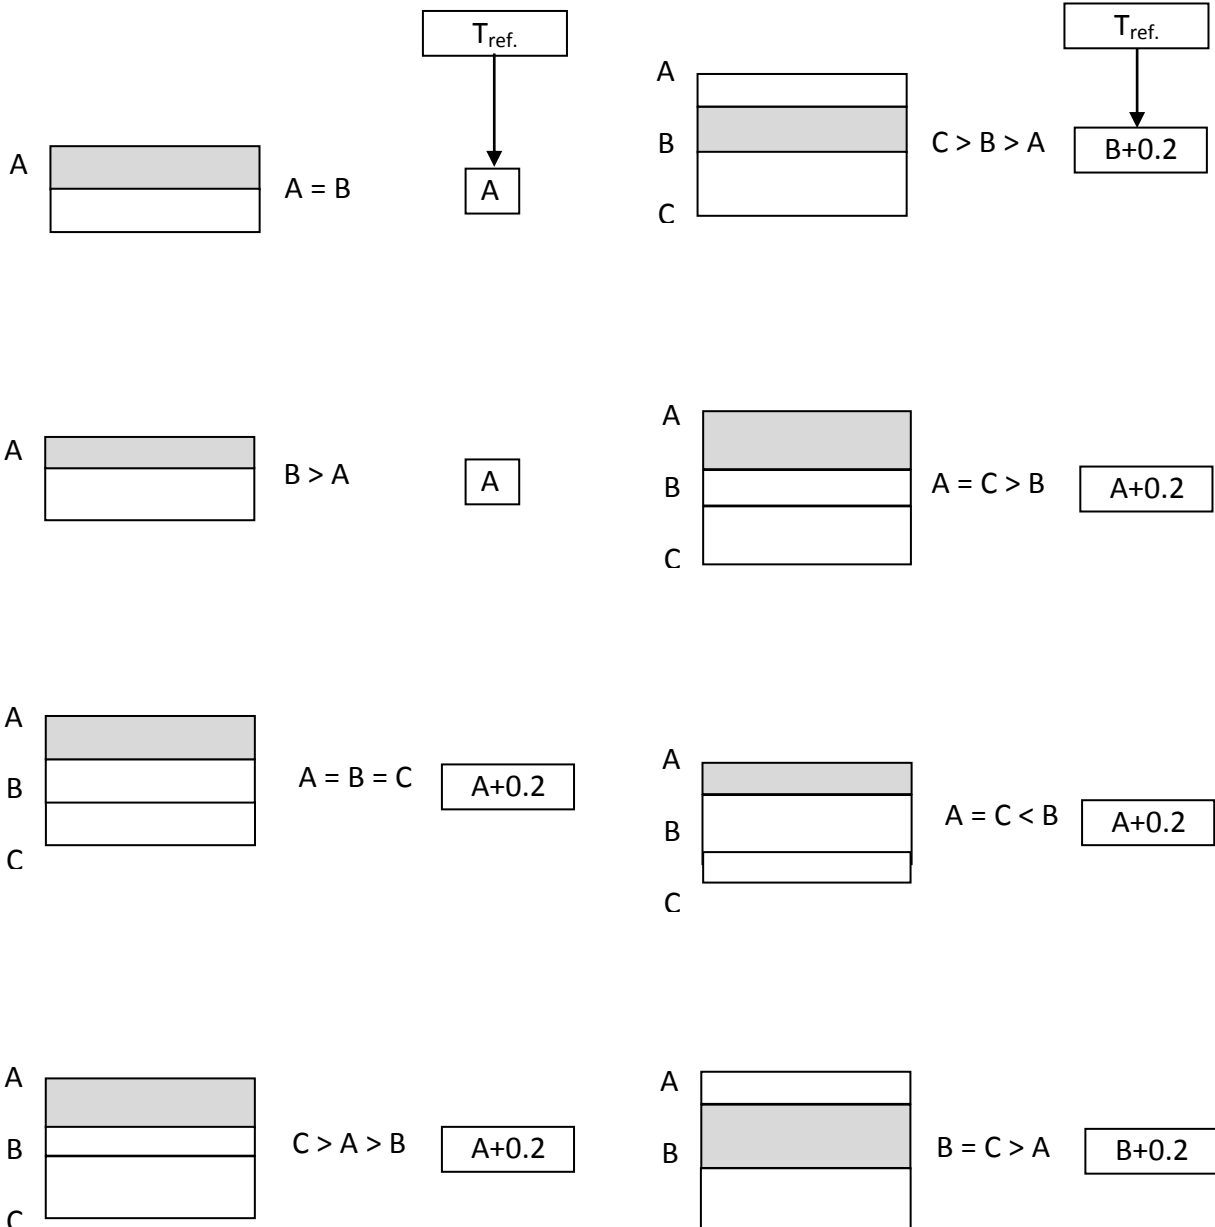

ب : حداقل گام بین نقاط جوش

حداقل گام بین نقاط جوش (اتصال سه ورقی)	حداقل گام بین نقاط جوش (اتصال دو ورقی)	T _{ref.}
۱۴	۱۰	۰.۴
۱۴	۱۰	۰.۵
۱۴	۱۰	۰.۵۵
۱۴	۱۰	۰.۶
۱۵	۱۱	۰.۶۵
۱۵	۱۱	۰.۷
۱۷	۱۲	۰.۷۵
۱۸	۱۳	۰.۸
۲۰	۱۵	۰.۸۵
۲۲	۱۷	۰.۹
۲۳	۱۹	۰.۹۵
۲۴	۲۰	۱
۲۴	۲۰	۱.۱
۲۶	۲۲	۱.۲
۲۷	۲۳	۱.۳
۲۷	۲۳	۱.۴
۲۹	۲۴	۱.۵
۳۰	۲۶	۱.۶
۳۰	۲۶	۱.۷
۳۲	۲۸	۱.۸
۳۴	۳۰	۱.۹
۳۶	۳۲	۲
۳۹	۳۵	۲.۲
۴۳	۳۹	۲.۵
۴۵	۴۱	۲.۸
۴۸	۴۳	۳

۵-۸ - پیوست ۵- ابعاد همپوشانی ورق‌ها "L" - موقعیت محور نقطه جوش "A"


در تعیین ابعاد لبه ورق می‌بایست الزامات محصول (ضخامت، عمق فرورفتگی، طول لبه برش) و همچنین الزامات فرآیند (شعاع خم R، کلیریانس زاویه α ، قطر سیلندر الکتروود، دقت موقعیت، دقت لبه برش و غیره) مدنظر قرار گیرد.

الف : حالت کلی (به جز رکاب، درب‌های جانبی، ستون جلو و عقب)

مقادیر زیر در سطوح تخت استاندارد هستند و در بیشتر اتصالات بکار گمارده می‌شوند به جز رکاب، درب‌های جانبی، ستون جلو و عقب.

در تعیین L فرض‌های زیر بکار گرفته شده است:

- اتصالاتی با دو قطعه که هریک دارای زاویه $\alpha = 90^0$ هستند را شامل نمی‌شود.
- ابعاد با الکتروود ربات به نحوی که: دو الکتروود مستقیم به مرکزیت هم هستند و میانگین سایش الکتروودها ۵ میلی‌متر برآورد شده است.
- تolerانس‌های عمومی در موقعیت لبه برش، اتصال، الکتروود و ورق در نظر گرفته شده است.
- T_{ref} بر اساس تعداد ورق‌ها و نوع اتصال تعیین شده است. (مطابق با پیوست ۴)

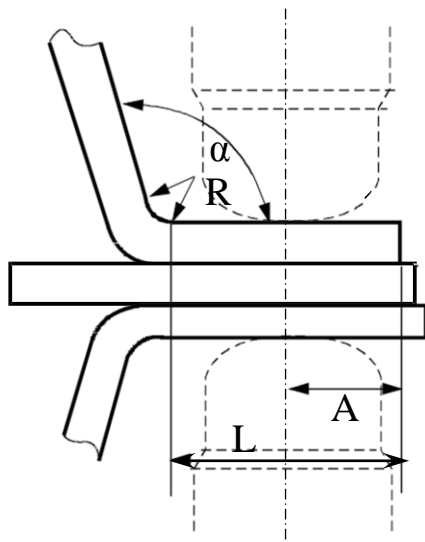

مقادیر L و A به شرح زیر می‌باشد :

A (mm)	L (mm)	قطر نقطه جوش (مورد انتظار) (mm)	T_{ref} . (مطابق ضمیمه ۴) (mm)
۵.۵	۱۲ (۱)	۳	۰.۸ تا ۰.۶
۶.۵	۱۴ (۱)	۴	۱.۲ تا ۰.۸۱
۸	۱۷.۳	۶	۲ تا ۱.۲۱
۹.۵	۲۰.۳	۸	۳ تا ۲.۱
۱۱.۲	۲۴	۹	۴ تا ۳.۱

(۱): از آنجاکه این "استاندارد" به میزان زیادی به شعاع R و زاویه α بستگی دارد، مقدار L می‌بایست بر اساس این دو پارامتر تعیین گردد. (جدول زیر)

ضخامت T_{ref} : ۰.۶ تا ۰.۸ میلی متر / موقعیت محور نقطه جوش $A=5.5$ میلی متر										
$124^0 \leq$	120^0	118^0	114^0	110^0	106^0	102^0	98^0	94^0	90^0	R/ α
۱۲	۱۲.۵	۱۳	۱۳.۵	۱۴	۱۴.۵	۱۵	۱۵.۵	۱۶	۱۶.۵	۲
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲.۵	۱۳	۱۳.۵	۱۵	۱۴.۵	۴
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲.۵	۶

ضخامت T_{ref} : ۰.۸۱ تا ۱.۲ میلی متر / موقعیت محور نقطه جوش $A=6.5$ میلی متر								
$118^0 \leq$	114^0	110^0	106^0	102^0	98^0	94^0	90^0	R/ α
۱۴	۱۴.۵	۱۵	۱۵.۵	۱۶	۱۶.۵	۱۷	۱۷.۵	۲
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴.۵	۱۵	۱۵.۵	۴
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۶

نکته ۱: مقادیر L به طور پیش فرض برای ساخت اتصالاتی با فرآیند دستی تعریف شده است.
 نکته ۲: اگر مقادیر زاویه یا شعاع مورد نیاز یافت نشد، مقدار یک سطح بالاتر از زاویه و یک سطح پایین تر از شعاع مدنظر می تواند مورداستفاده قرار گیرد.

مثال: برای $R=5$ ، مقدار R عدد ۴ فرض می شود و برای $\alpha=92^0$ مقدار α عدد 94^0 فرض خواهد شد.

هرگونه انحراف از این مقادیر (کاهش یا افزایش) می بایست با مشورت طراح، واحد مهندسی و تیم پروژه صورت گیرد و به همین دلیل می بایست به صورت مورد به مورد و با ارزیابی اثرات فنی و اقتصادی تثبیت گردد.


ب: موارد خاص (رکاب، درب های جانبی، ستون جلو و عقب)

از آنجا که بخش های زیر جزء الزامات طراحی/ظاهری می باشند به صورت ویژه تشریح خواهند شد.

ب-۱- پهنای لبه کادر شیشه (ستون ها)

فرضیات ساختاری:

- انحراف موقعیت ورق/الکتروود: ۲ میلی متر
- انحراف لبه برش و اتصال: ۲ میلی متر
- تلرانس شعاع: ± 1 میلی متر
- تطبیق الکتروودها: محور مستقیم/خارج از مرکز (سیلندر ۱۶ میلی متر / قسمت انتهایی ۱۲ میلی متر)

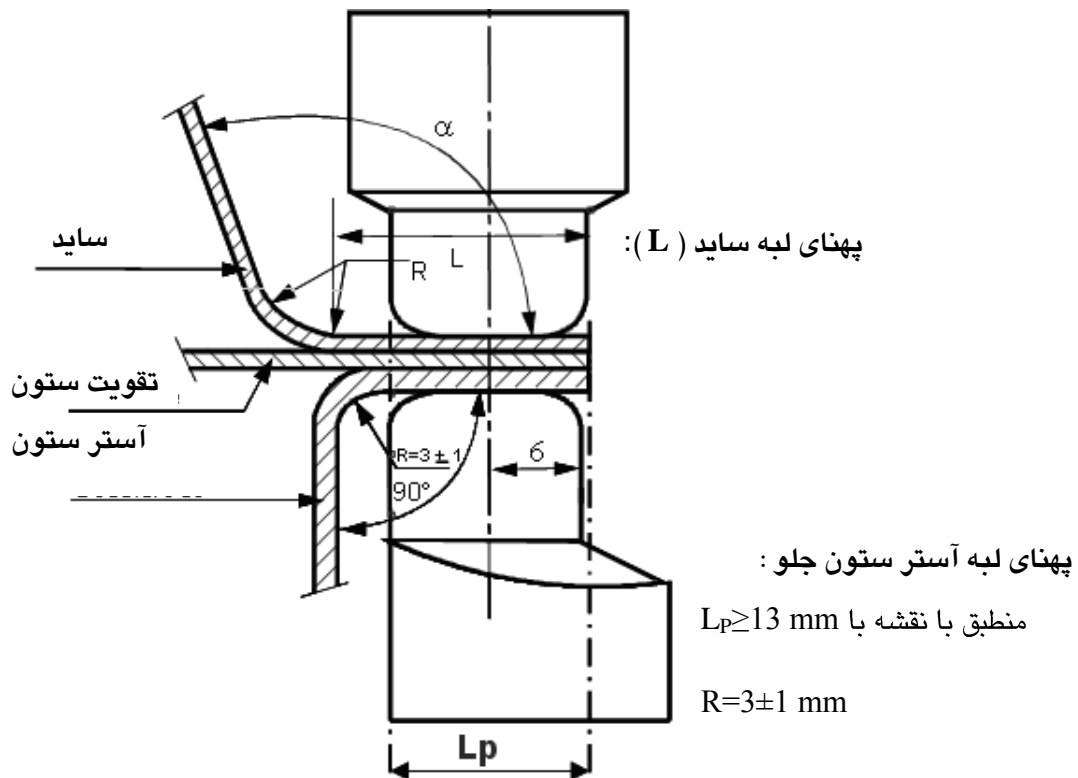


اگر فرآیند استفاده از الکترودهای راست محور یا دارای Offset با قطر ۲۰ میلی‌متر و قسمت انتهایی ۱۴ میلی‌متر را تحمیل کند، حداقل عرض مسطح قائم می‌تواند از ۱۵ میلی‌متر فراتر رود.

هرگونه انحراف از این مقادیر (کاهش یا افزایش) می‌بایست با مشورت طراح، واحد مهندسی و تیم پروژه صورت گیرد و به همین دلیل می‌بایست به صورت مورد به مورد و با ارزیابی اثرات فنی و اقتصادی تثبیت گردد.

ب-۲- پهنای لبه رکاب

فرضیات ساختاری:

- انحراف موقعیت ورق / الکترودها: ۲ میلی‌متر
- انحراف لبه برش و اتصال: ۲ میلی‌متر
- تلرانس شعاع: ۱ ± میلی‌متر
- تطبیق الکترودها: محور مستقیم / خارج از مرکز (سیلندر ۱۶ میلی‌متر / قسمت انتهایی ۱۲ میلی‌متر)

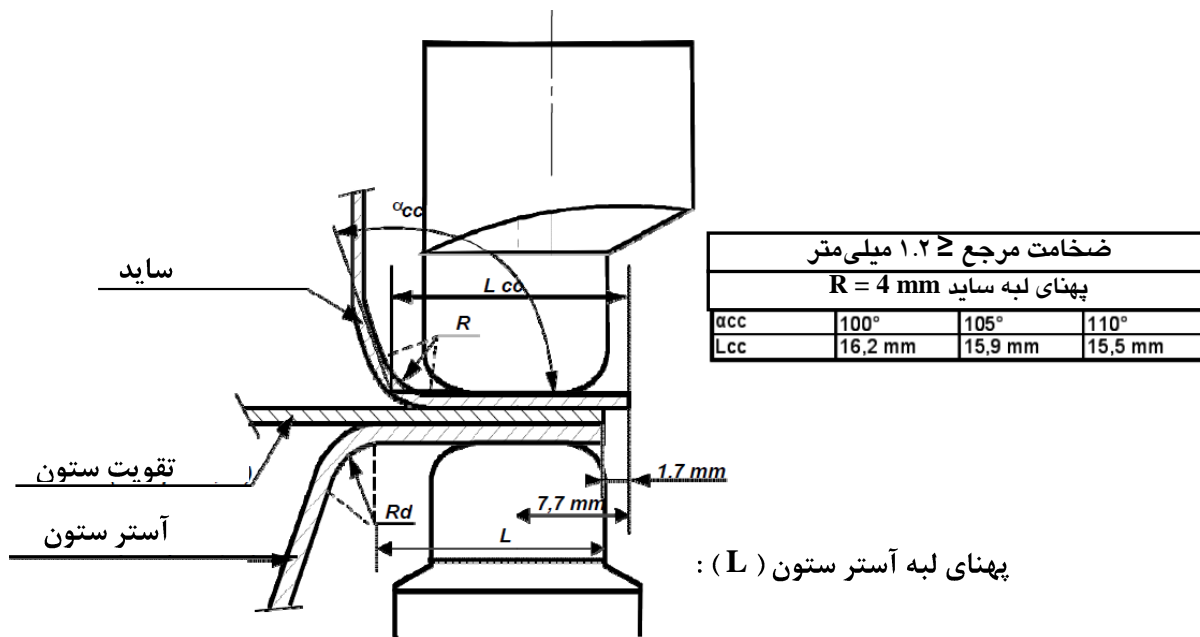

❖ نکاتی که باید به صورت اجباری دنبال شوند:


- این تنها در مواردی قابل استفاده است که T_{ref} اتصال (با توجه به ضمیمه ۴) کمتر از ۱.۲ میلی متر است (حداکثر قطر ناگت مورد نیاز $\varnothing 4$ میلی متر)
- اگر T_{ref} بزرگتر از ۱.۲ میلی متر باشد پخ‌هایی در فلنچ‌ها ایجاد می‌شود.
- همان‌طور که در فرضیه‌های ساختاری عنوان شد فلنچ با پهنای ۱۵.۵ میلی متری، نیازمند جفت شدن الکترودهایی با قطر سیلندر ۱۶ میلی متر و قسمت انتهایی ۱۲ میلی متر خواهد بود. در حالت برعکس، اصلاح فرآیند اجباری است. (جایگزینی الکترودهای $\varnothing 20$ میلی متر با الکترودهای $\varnothing 16$ میلی متر)
- استفاده از جفت الکترودهایی با قطر ۲۰ میلی متر و قسمت انتهایی ۱۴ میلی متر، حداقل عرض ۱۶.۵ میلی متر را تحمیل می‌کند.

هرگونه انحراف از این مقادیر (کاهش یا افزایش) می‌بایست با مشورت طراح، واحد مهندسی و تیم پروژه صورت گیرد و به همین دلیل می‌بایست به صورت مورد به مورد و با ارزیابی اثرات فنی و اقتصادی تثبیت گردد.


ب-۳- فرضیه‌هایی جهت پهنای لبه کادر شیشه

مقادیر مشخص شده در زیر، نیازمند استفاده از الکترودهای خاص به انضمام محدودیت‌های فرآیند (طول عمر محدود، تعداد محدود نقاط جوش) است که می‌بایست با همکاری طراح، واحد مهندسی و تیم پروژه صحه‌گذاری و تأیید شود.

آب‌بندی نیمه فشاری

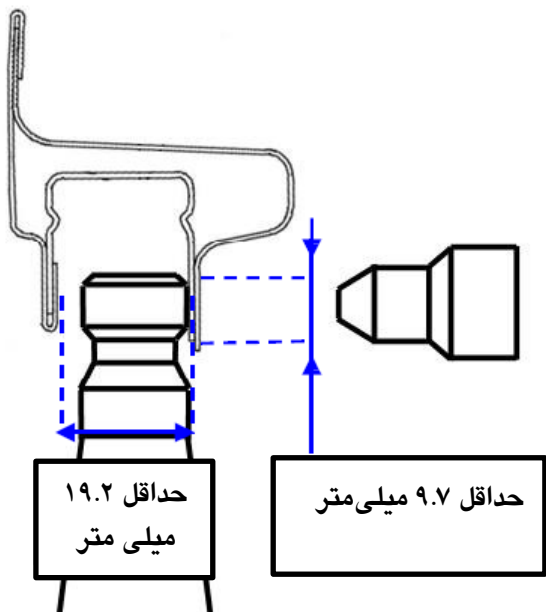


قسمت مخفی Sash درب‌ها

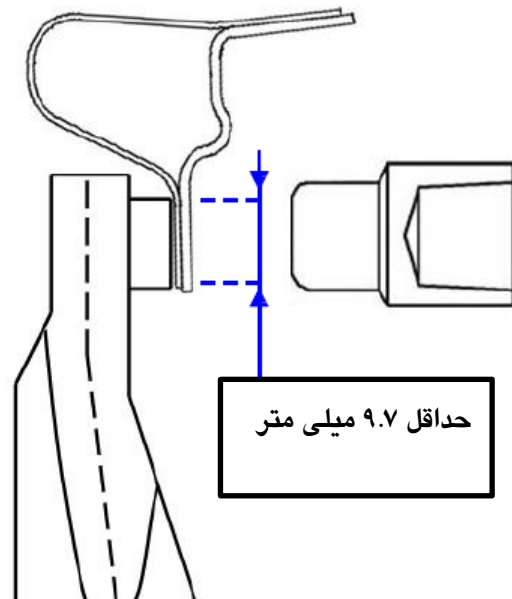

هرگونه انحراف از این مقادیر (کاهش یا افزایش) می‌بایست با مشورت طراح، واحد مهندسی و تیم پروژه صورت گیرد و به همین دلیل می‌بایست به صورت مورد به مورد و با ارزیابی اثرات فنی و اقتصادی تثبیت گردد.

۸-۶- پیوست ۶- روش تجزیه و تحلیل استحکام مکانیکی نقطه جوش در تست تخریب


این روش تجزیه و تحلیل فقط در تست مخرب قابل استفاده است. در تست آلتراسونیک قطر ناگت می بایست با استفاده از یک سنسور مناسب و به شرح زیر تخمین زده شود. استحکام مکانیکی یک نقطه جوش SR در صورت وجود یک ناگت ذوب شده با قطر کافی تضمین می شود. قطر ناگت ذوب شده در مقایسه با قطر دگمه جوش پس از جدایش ورقها ($\varnothing RM$) یا گسیختگی ماده ($\varnothing MA$) در حین تست مخرب به صورت چشمی تخمین زده می شود.

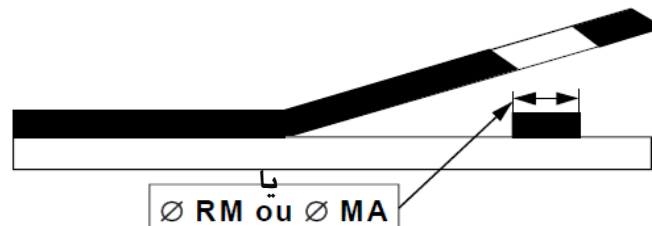

حداقل مقدار $\varnothing RM$ یا $\varnothing MA$ که پس از جدایش ورقها به دست می آید تابعی از ضخامت مرجع (RT) اتصال است. (به پیوست ۳ مراجعه کنید)

حداقل قطر به دست آمده پس از جدایش ($\varnothing MA$ یا $\varnothing RM$)	ضخامت مرجع اتصال (RT)
$\varnothing \geq 3 \text{ mm}$	$0.55 \text{ mm} \leq RT \leq 0.75 \text{ mm}$
$\varnothing \geq 4 \text{ mm}$	$0.75 \text{ mm} < RT \leq 1.2 \text{ mm}$
$\varnothing \geq 6 \text{ mm}$	$1.2 \text{ mm} < RT \leq 2 \text{ mm}$
$\varnothing \geq 8 \text{ mm}$	$2 \text{ mm} < RT \leq 3 \text{ mm}$
$\varnothing \geq 9 \text{ mm}$	$3 \text{ mm} < RT \leq 4 \text{ mm}$

در صورتی که قطر ناگت جوش $\varnothing RM$ یا $\varnothing MA$ کمتر از قطر تعیین شده برای اتصال باشد، با مراجعه به پیوست ۷ قطر ناگت ذوب شده با قطر گسیختگی ماده $\varnothing MA$ مقایسه می شود.

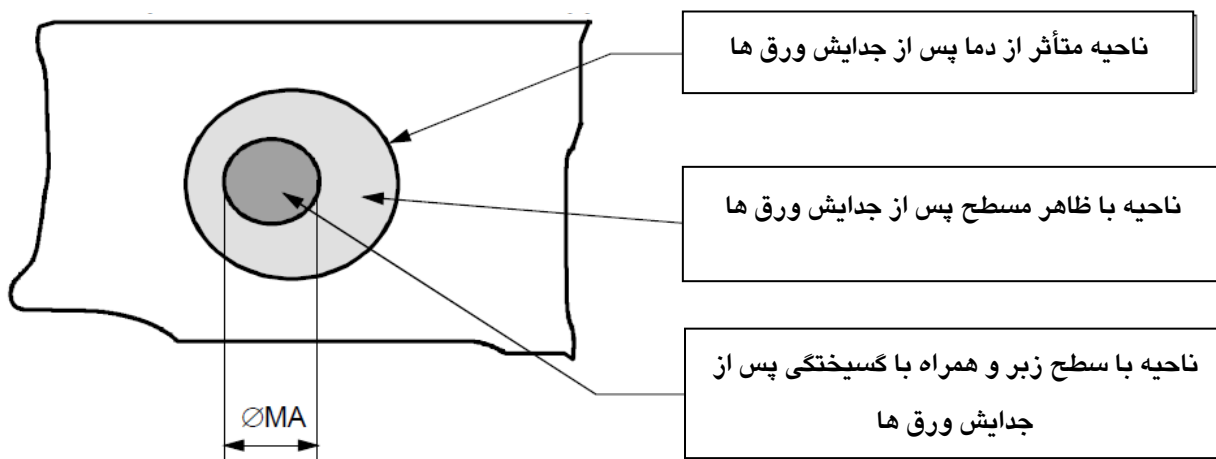

۷-۸ - ۷-۸ پیوست ۷- تصاویری از گسیختگی در سطح مقطع بدون قطر دگمه جوش




بزرگنمایی تصاویر : ۷ برابر

۸-۸ - پیوست ۸- نمونه‌ای از کاهش تناوب تست تخریب بر اساس نتایج به دست آمده


سایت روباتیک با ظرفیت ۶۰ خودرو در ساعت

استقرار در پروژه

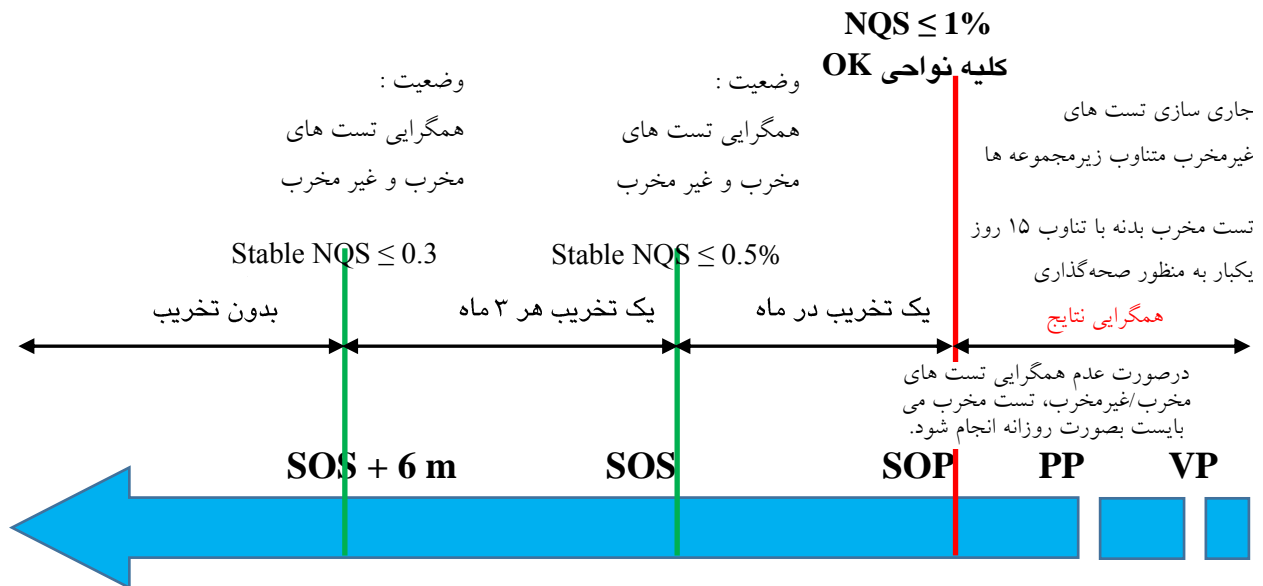

سایت اپراتوری با نرخ تولید کم

استقرار در پروژه

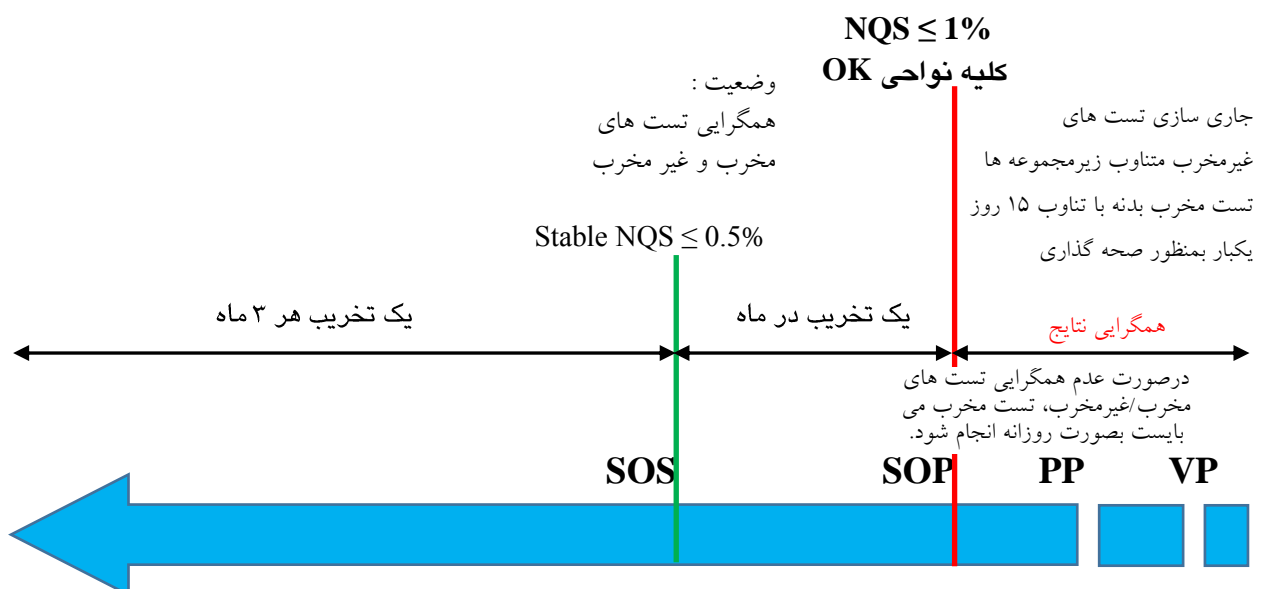

۸-۹- پیوست ۹- مدیریت مشاهده مجدد نقاط جوش معیوب (تکرار عیب)

ترتیب مراحل :

گام ۱ : شناسایی نقاط جوش تکراری، مشاهده حداقل ۲ بار در ۵ نمونه برداری اخیر در کلیه تست‌های

مخرب و غیر مخرب

گام ۲ : طبقه‌بندی نقاط جوش تکراری با رتبه‌بندی از زیاد به کم با استفاده از نمودار پارتو شامل

(استحکام، عدم وجود، موقعیت، ظاهر)

گام ۳ : مرتبط نمودن هریک از نقاط جوش تکراری به تجهیز مرتبط

گام ۴ : درج خلاصه‌ای از وضعیت روی برگه "خلاصه/ پیگیری"

گام ۵ : تهیه یک برنامه عملیاتی در مورد نقاط جوش تکراری با اولویت قرار دادن نقاط جوش نگرفته یا

تشکیل نشده

گام ۶ : اجرای اقدام اصلاحی بر روی تجهیز یا روی محصول: اجرای پروسه PDCA پس از هر طرح

اقدام (پذیرش OK 1st Part)

گام ۷ : صحه‌گذاری طرح اقدام بر اساس نتایج تست‌های کیفی در ادامه. پس از اجرای طرح اقدام ایراد

نباید در ۵ بار کنترل محصول بعدی ظاهر شود.

گام ۸ : بایگانی نمودن برگه‌های "خلاصه/ پیگیری" برای ۵ سال.

۸-۱۰- پیوست ۱۰- اقدامات عکس‌العملی در خصوص بازرسی مستمر فرآیند تولید

